

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成 25 年 1 月 16 日

株式会社小糸製作所による自主改善の実施について

株式会社小糸製作所が汎用品として販売した警光灯において、不具合発生のおそれがあることが判明したため、下記の通り自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

自主改善開始日	平成 25 年 1 月 17 日
不具合の内容	警光灯の上下カバーの外周締結部(計16ヶ所)において、下側カバーの埋込ナット部に応力集中が発生しており、そこに走行振動や日射熱等の外的要因が加わることで亀裂が発生することがある。 そのままの状態で使用を続けると、締結部が損傷し、最悪の場合、上側カバーが脱落するおそれがある。
自主改善の内容	締結部の構造を変更した改善品と交換する。
クレーム件数	0 件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	販売先ならびに使用者に、電話または直接訪問等で通知する。

対象の製品名 (通称名)	製品型式 (部品番号)	自主改善対象製品の製造期間	自主改善 対象数
散光式警光灯 (ビーコンランプ)	LED110BRSX (24200-11701)	平成22年9月24日～平成24年11月7日	11台
合 計			11台

【 注意事項 】

当該部品を用いて自動車に架装されたものについては、架装を行った各自動車製作者から、リコール届出がされますが、自動車部品として使用者に販売したものについて自主改善を行うものです。

【 問い合わせ先 】

株式会社 小糸製作所 部品用品企画部
フリーダイヤル : 0120-548-512