
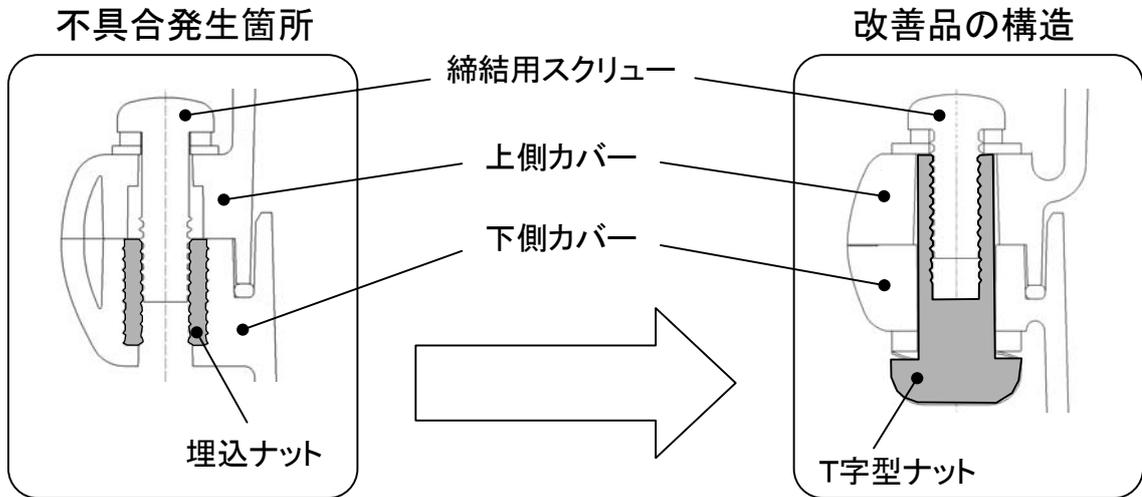


不具合箇所説明図

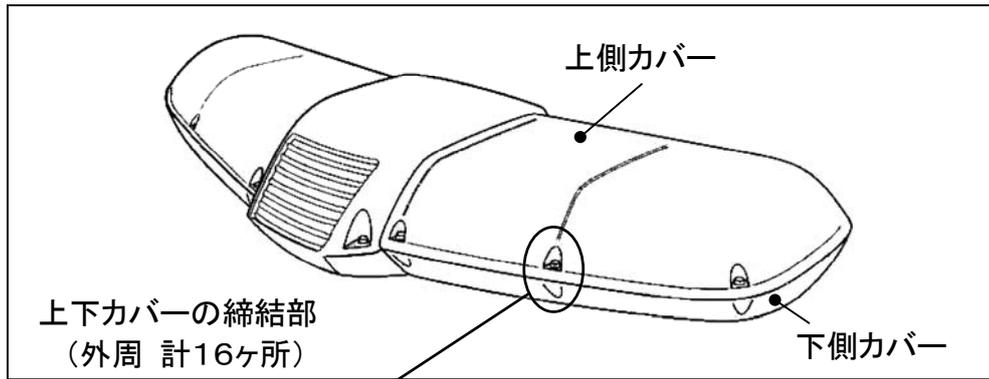

警光灯の上下カバーの外周締結部(計16ヶ所)において、下側カバーの埋込ナット部に応力集中が発生しており、そこに走行振動や日射熱等の外的要因が加わることで亀裂が発生することがある。

そのままの状態で使用を続けると、締結部が損傷し、最悪の場合、上側カバーが脱落するおそれがある。

埋込ナットを廃止し、T字型ナットにすることで締結部の応力を緩和する構造に変更する。

改善内容

締結部の構造を変更した改善品と交換する。

注： は交換部品を示す (アッセンブリーにて交換)