

| | |
|------|---|
| 連絡先 | 自動車局審査・リコール課 リコール監理室 |
| TEL | 03-5253-8111 内線 42354 |
| アドレス | : http://www.mlit.go.jp |

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 1 月 24 日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------------|
| リコール届出番号 | 3082 | リコール開始日 | 平成 25 年 1 月 24 日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 制動装置 (ブレーキ負圧電動ポンプ) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ①ブレーキ倍力装置に負圧を供給するブレーキ負圧電動ポンプにおいて、内部のロータの加工が不適切なため、先端が鋭利な形状となっているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ロータの先端が欠け、負圧ポンプが作動せず、制動距離が長くなるおそれがある。 ②ブレーキ倍力装置に負圧を供給するブレーキ負圧電動ポンプにおいて、内部のベーンの検査が不適切なため、加工工程で発生した亀裂があるものを組み付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ベーンが破損し、負圧ポンプが作動せず、制動距離が長くなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該ブレーキ負圧電動ポンプ一式を対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | ① 6件 ② 4件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3082 のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------|--------------|--|-------------|----|
| 三菱 | ZAA-HA3W | i-MiEV | HA3W-0200202～HA3W-0301060 平成 23 年 7 月 28 日～平成 23 年 10 月 20 日 | 1,237 台 | ① |
| | | | HA3W-0301441～HA3W-0305114 平成 23 年 11 月 30 日～平成 24 年 6 月 29 日 | 2,155 台 | ② |
| | ZAB-U67V | MINICAB-MiEV | U67V-0000675～U67V-0100393 平成 23 年 11 月 24 日～平成 24 年 10 月 26 日 | 2,416 台 | ② |
| スズキ | ZAB-U87V | EV エブリイ | U87V-0000201～U87V-0000212 平成 24 年 2 月 15 日～平成 24 年 2 月 17 日 | 12 台 | ② |
| | (計 3 型式) | (計 3 車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 7 月 28 日～平成 24 年 10 月 26 日 | (計 5,820 台) | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。