少数台数のリコール届出の公表について (平成25年1月分)

リコール対象が少数である100台未満の届出について、平成25年1月は11件の届出がありましたので、公表します。

1. 届出者:メルセデス・ベンツ日本株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
1月10日	外1891	車 名:メルセデス・ベンツ 型 式:DBA-207347 他 通称名:E250CGIクーペ 他	9 6	平成24年 6月 4日~ 平成24年 8月 1日
不具合の部位等	が作動	ウインドウバッグの縫製方法が不適 した場合、当該部位の縫い目が開い よりも早期に萎み、十分な機能を果	てしま	ミうことで内圧が低下して本来

2. 届出者:キャタピラージャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
1月11日	3078	車 名:キャタピラー 型 式:JDS-J6J 通称名:962H	2	平成24年11月14日~ 平成24年11月26日
不具合の部位等	処理不	アリング用油圧ポンプにおいて、作 良により表面硬度が低くなっている 使用を続けると、斜板の表面が過乗 ・シューが噛み込み、油圧ポンプ	ものかりに摩莉	ぶある。そのため、そのままの Eし、斜板にできた摩耗痕にピ

3. 届出者:フィアット グループ オートモービルズ ジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
1月17日	外1897	車 名:フィアット 型 式:ABA-31209 他 通称名:500 他	9 0	平成24年 8月20日~ 平成24年 9月14日
不具合の部位等	ており、	ーキバキュームパイプにおいて、嬰 、ブレーキバキュームパイプに亀죟 倍力装置の負圧が不足し、ブレーキ る。	が生じ	じるものがある。そのため、ブ

4. 届出者:ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
1月17日	外1899	車 名:ランドローバー 型 式:CBA-LV2A 通称名:レンジローバーEvoque	1 8	平成24年 7月31日~ 平成24年 9月 6日
不具合の部位等	め付け ら異音 レーキ	ブレーキキャリパマウンティングフトルクが不十分なものがある。そのが発生し、異音を無視して走行を紛キャリパが外れて制動力が低下するルを損傷させ、タイヤの空気が急激	ため、 たた場 はか、	走行中や制動時に車両後方か 計合に、当該ボルトが脱落しブ 脱落したブレーキキャリパが

5. 届出者:プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
1月18日	外1892	車 名:プジョー 型 式: ABA-A75F04 通称名: 207	2	平成23年 9月 1日
不具合の部位等	いて、	ッチペダルとクラッチマスターシリ 車両製造工程で確実に固定されてレ た際に接続が外れてしまい、変速が	いないも	oがあり、クラッチペダルを

6. 届出者:プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
1月18日	外1893	車 名:プジョー 型 式:ABA-T75F02 他 通称名:308 他	1 2	平成23年 8月30日~ 平成23年 9月25日
不具合の部位等	に締めること:	アリングギヤボックスを固定するたけけの不十分なものがあり、ステアがある。そのままの状態で使用を紛ックスの固定が外れてステアリング	プリンク きけると	で操作した際に異音が発生す 、最悪の場合、ステアリング

7. 届出者:プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
1月18日	外1895	車 名:シトロエン 型 式:ABA-B58RFJP 他 通称名:C4ピカソ	3 2	平成19年 5月30日~ 平成21年 2月13日
不具合の部位等	売した ICSアン	ーラーオプションとしてプジョー・ ナビゲーションキット(該当する部 テナを取付けている車両において、 付けられているため、道路運送車	品番号 当該	IT22B001) のワンセグTV/FM V アンテナが運転者席側面のガラ

8. 届出者:いすゞ自動車株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
1月24日	3081	車 名:いすゞ 型 式:PDG-LV234L2改 通称名:エルガ	7 0	平成19年11月26日~ 平成24年 6月 7日
不具合の部位等	て、アカとなる	天然ガス (CNG) エンジン搭載 ンジン制御ユニットのアイドリン イドリング時の負荷が変動すると、 ことがある。そのため、自動変速 悪の場合、発進できなくなるおそれ	グ回転 アイト 機がニ	制御プログラムが不適切なた 、リング回転が高くなったまま ュートラルから変速しなくな

9. 届出者:横浜車輛工業株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
1月30日	3084	車 名:いすゞ 型 式:LKG-CYY77AY 他 通称名:ギガ	2 4	平成24年 3月 9日~ 平成25年 1月 7日
不具合の部位等	コンテナ専用車の大型後部反射器においなため、反射器内側上部の幾何学的視認性していない。		・ て、 当 とが、 道	á該反射器の取付位置が不適切 道路運送車両の保安基準に適合

10. 届出者:ビー・エム・ダブリュー株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
1月30日	外1902	車 名:BMW 型 式:-UC20- 通称名:BMW ActiveE	5	平成24年 2月23日
不具合の部位等	ョンのそれがる	自動車において、電気モーターの駅インプット シャフトのシーリング がある。その場合、インプット シャス 電気モーターとトランスミッションとなる。	バ不適り	刃なため、グリースが漏れるお 関滑不足によりスプラインが摩

11. 届出者:株式会社トーヨートレーラー

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
1月31日	外1901	車 名:FAW 他 型 式:不明 通称名:セミトレーラ 他	1 7	平成18年12月 1日~ 平成24年 5月15日
不具合の部位等	め、じ, 態で使	ーラの制動装置において、ブレーキ ん性(粘り強さ)が不足しているも 用を続けると、ブレーキカムシャ レーキカムシャフトが破損するとと る。	のがあ フトの	っる。そのため、そのままの状 スプライン部分に応力が集中

【参考】

●平成25年1月のリコール届出総件数

		内	訳
		対象台数100台以上	対象台数100台未満
国産車	11件(-4)	8件(+1)	3件(-5)
輸入車	11件(+6)	3件(-2)	8件(+8)
計	22件(+2)	11件(-1)	11件(+3)

※ ()内は、対前年同月比

●リコール届出件数及び対象台数(平成24年度)

<速報値>

	届出件数			対象台数		
月	国産車	輸入車	合計	国産車	輸入車	合計
4	14(+ 8)	15(+ 9)	29(+17)	82,216(+80,881)	54,880(+51,123)	137,096(+132,004)
5	15(+ 3)	9(- 1)	24(+ 2)	333,359(-132,361)	16,287(+10,247)	349,646(-122,114)
6	15(- 8)	7(- 2)	22(-10)	268,021(-127,987)	1,050(+ 331)	269,071(-127,656)
7	45(+30)	7(+ 1)	52(+31)	405,975(+332,178)	133(- 3,797)	406,108(+328,381)
8	14(+ 5)	4(0)	18(+ 5)	37,966(+32,623)	1,378(- 293)	39,344(+32,330)
9	9(-23)	6(- 1)	15(-24)	21,939(-337,698)	1,158(-11,763)	23,097(-349,461)
10	21(+12)	5(- 5)	26(+ 7)	565,014(+275,687)	7,601(-20,639)	572,615(+255,048)
11	15(- 3)	6(0)	21(- 3)	1,729,912(+1,593,228)	5,445(-56,337)	1,735,357(+1,536,891)
12	11(- 5)	6(- 4)	17(- 9)	1,752,004(+1,658,084)	4,057(- 6,599)	1,756,061(+1,651,485)
1	11(- 4)	11(+ 6)	22(+ 2)	33,492(-391,189)	6,994(-28,995)	40,486(-420,184)
小計	170(+15)	76(+ 3)	246(+18)	5,229,898(+2,983,446)	98,983(-66,722)	5,328,881(+2,916,724)

※ ()内は、対前年比

注:平成25年1月31日付けで届出されたリコール届出番号「3086」及び「3087」については、リコール対象車の範囲に対象とならない車両も含まれており、対象車両数が特定されていないことから、下線部は最大値である。