

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 25 年 2 月 6 日

リコール届出番号	外-1903	リコール開始日	平成 25 年 2 月 7 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 アラン・ハリス 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショナルセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437	製作国: ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社	
不具合の部位(部品名)	制動装置 (リザーバータンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントブレーキのオイルリザーバータンクにスクリーンインサートを製造工程において取り付けていないため、原動機の最高回転付近で長時間連続走行した場合に、車両振動により当該オイルリザーバータンク内のブレーキ液に気泡が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキ配管に気泡が混入し、フロントブレーキの制動力が低下する。		
改善措置の内容	全車両、フロントブレーキリザーバータンクにスクリーンインサートを取り付ける。また、ライダーズマニュアルにスクリーンインサートに関する説明を記した追補版を差し込む。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1903 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	EBL-K13AA	BMW K1300S	WB1050804CZV75544 ~ WB1050802CZV76403 平成 24 年 1 月 5 日 ~ 平成 24 年 4 月 13 日	40 台	
BMW	EBL-K13AA	BMW K1300S	WB1050803CZ392555 ~ WB1050807DZ393287 平成 24 年 8 月 27 日 ~ 平成 24 年 9 月 24 日	32 台	
BMW	EBL-K13AA	BMW K1300R	WB105180XCZV84609 ~ WB1051801DZV86136 平成 23 年 11 月 24 日 ~ 平成 24 年 8 月 27 日	69 台	
	(1 型式)	(2 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 23 年 11 月 24 日 ~ 平成 24 年 9 月 24 日	(計 141 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象ではない車両も含まれている場合があります。