

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 1月31日

リコール届出番号	3086	リコール開始日	平成25年 1月31日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキアクチュエータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキアクチュエータにおいて、誤ったシールリングが組み付けられたものがある。そのため、当該シール部よりブレーキアクチュエータ内にブレーキ液が漏れてブレーキ警告灯が点灯するとともに、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキアクチュエータの製造番号を確認し該当するものは良品に交換するとともに、当該ブレーキアクチュエータのコネクタ部を点検し、ブレーキ液の付着が認められた場合は、電気配線を新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話、訪問またはダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3086のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-HA35S	「アルト」	HA35S-129198～HA35S-129483 平成25年1月8日～平成25年1月21日	48	アルト エコ仕様
	DBA-MF33S	「MRワゴン」	MF33S-616248～MF33S-616413 平成25年1月8日～平成25年1月16日	12	
	DBA-HE22S	「アルト ラパン」	HE22S-407613～HE22S-408787 平成25年1月8日～平成25年1月21日	129	

スズキ	DBA-MK21S	「パレット」	MK21S-712160～MK21S-712234 平成 25 年 1 月 9 日～平成 25 年 1 月 17 日	17	
			MK21S-810196～MK21S-810200 平成 25 年 1 月 10 日～平成 25 年 1 月 15 日	3	
	DBA-MA15S	「ソリオ」	MA15S-500440～MA15S-500468 平成 25 年 1 月 10 日～平成 25 年 1 月 18 日	7	
			MA15S-800499～MA15S-800515 平成 25 年 1 月 10 日～平成 25 年 1 月 17 日	5	
マツダ	DBA-HB35S	「キャロル」	HB35S-100619～HB35S-100700 平成 25 年 1 月 8 日～平成 25 年 1 月 14 日	2	キャロル エコ仕様
ニッサン	DBA-MG33S	「モコ」	MG33S-623420～MG33S-624218 平成 25 年 1 月 8 日～平成 25 年 1 月 21 日	772	
	DBA-ML21S	「ルークス」	ML21S-293733～ML21S-294101 平成 25 年 1 月 9 日～平成 25 年 1 月 21 日	365	
			ML21S-942357～ML21S-942504 平成 25 年 1 月 9 日～平成 25 年 1 月 21 日	148	
	(計 8 型式)	(計 8 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 1 月 8 日～平成 25 年 1 月 21 日	(計 1,508 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。