


## 【改善箇所説明図】

### 不具合発生箇所：

車両最後部のエンジン・ルーム・アクセス・ドアを開け正面にあるセカンダリ燃料フィルタ・グループのフィルタを装着する上側のフィルタ・ベース部分。

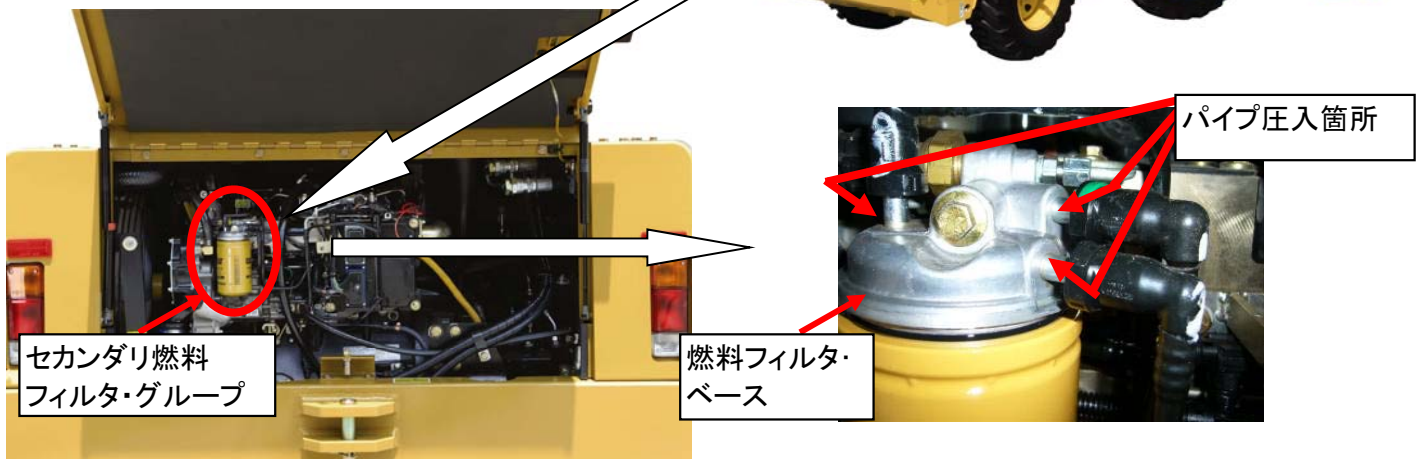

セカンダリ燃料  
フィルタ・グループ

燃料フィルタ・  
ベース

パイプ圧入箇所

燃料フィルタ・ベースへパイプ(3箇所)が圧入により差込まれており、根元部分(矢印部分)から燃料が漏れるおそれがある。

### 【基準不適合箇所】

ショベルローダにおいて、燃料ホース接続用パイプと燃料フィルタ・ベースとの接続時に、当該勘合部を傷付けてしまっているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ラインのパイプ周囲の勘合部に発生した傷から、燃料漏れが発生するおそれがある。

### 【改善措置の内容】

全車両、不具合が発生するおそれがある箇所を改良品に交換する。  
・改良内容・・・パイプ組付け方法を圧入+接着剤式からねじ+接着剤式へ変更



左図内の丸印の位置の形状が、従来の圧入式から、ねじ切りされた形状へ変更された。

識別：改善実施済み車については、キャブ後面ガラス左下、又は、左支柱下にNo.3088のステッカーを貼付する。