


改善箇所説明図

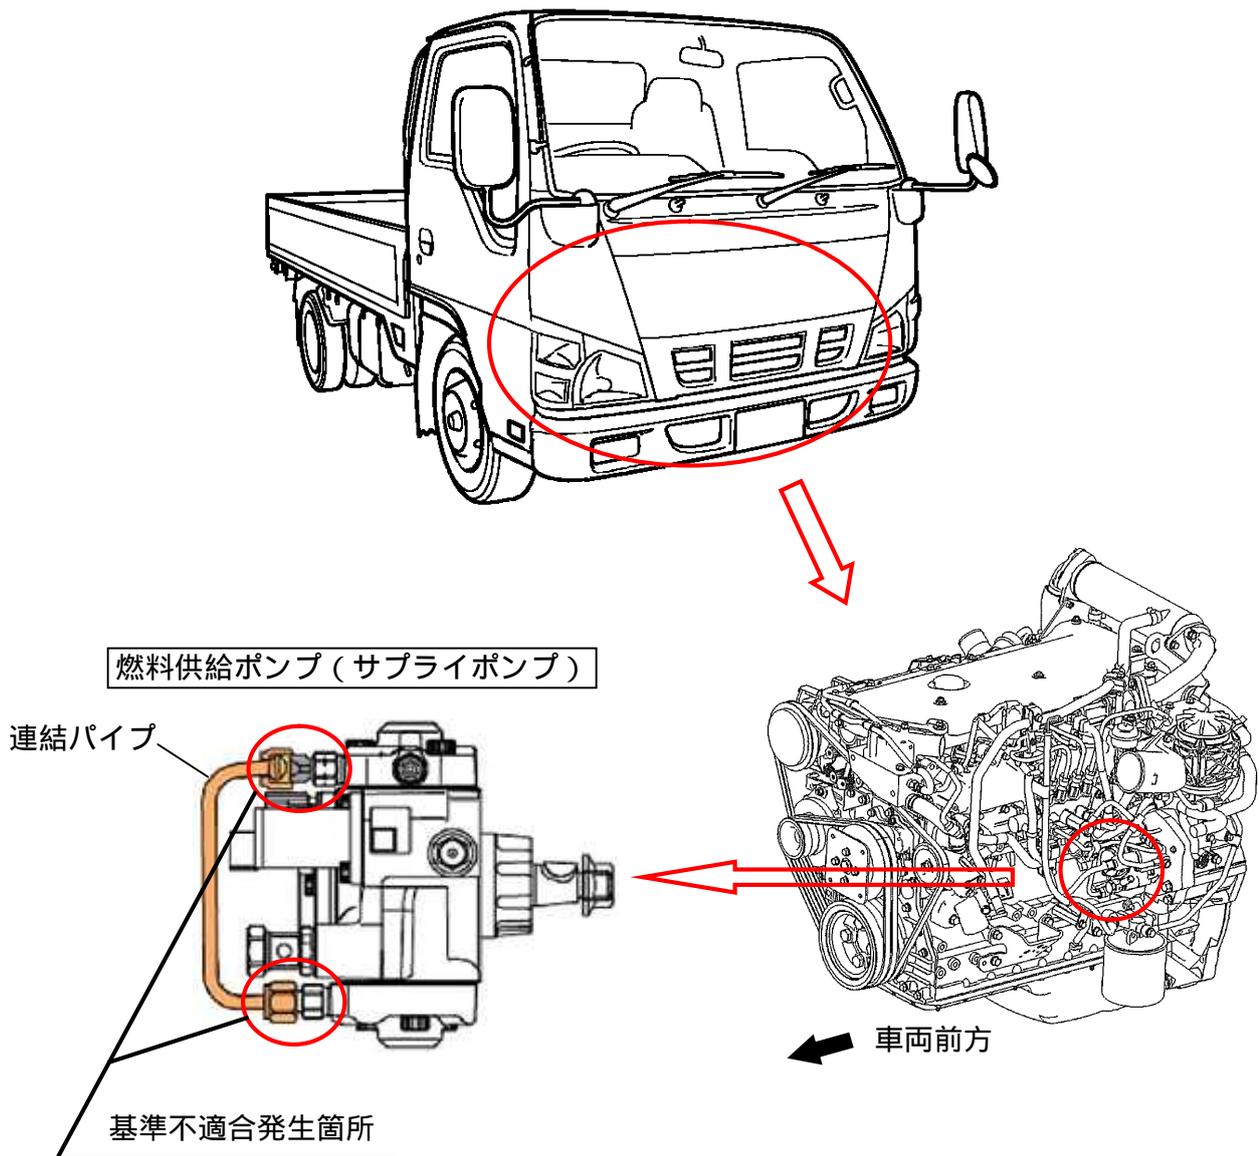

燃料噴射装置の燃料供給ポンプ (サブライポンプ) に接続するパイプのナット締結力が不足しているため、気密の確保が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとパイプ締結部から燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容: 全車両、当該パイプ締結ナットを増し締めする。なお、燃料漏れがある場合は、燃料供給ポンプ (燃料パイプを含む) を新品と交換する。

識別: サブライポンプ連結パイプナット上側に黄色ペイントを塗布する。

注: は交換する部品を示す。