

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 25 年 3 月 12 日

リコール届出番号	外-1913	リコール開始日	平成 25 年 3 月 25 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 アラン・ハリス 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショントラック・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	制動倍力装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動倍力装置のバキュームラインに装着されているチェックバルブの材質が不適切なため、密閉不良が起こればバキュームポンプから霧化したエンジンオイルが制動倍力装置に浸入し、内部ダイヤフラムが損傷することがある。そのため、当該倍力装置の気密性が保持できなくなり、最悪の場合、制動停止距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品のチェックバルブを装着したバキュームラインと交換する。また、制動倍力装置へのエンジンオイル浸入の有無を点検し、エンジンオイルの浸入があった場合は、制動倍力装置及びブレーキマスターシリンダーを新品と交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1913 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-FE48	「BMW X5 4.8i」	WBAFE82040LC96551 ~ WBAFE82090LC97999 平成 19 年 3 月 28 日 ~ 平成 20 年 4 月 30 日	222	
			WBAFE81020LY87198 ~ WBAFE81070LY88704 平成 19 年 3 月 30 日 ~ 平成 19 年 10 月 25 日	27	
			WBAFE81070LZ68553 ~ WBAFE81080LZ74412 平成 19 年 4 月 20 日 ~ 平成 19 年 9 月 20 日	82	
			WBAFE820X0LJ52001 ~ WBAFE82060LJ53145 平成 19 年 4 月 27 日 ~ 平成 19 年 9 月 6 日	142	
			WBAFE82080LJ85000 ~ WBAFE82010LJ88496 平成 19 年 9 月 13 日 ~ 平成 20 年 9 月 11 日	124	
			WBAFE81060L091084 ~ WBAFE81040L097790 平成 19 年 11 月 16 日 ~ 平成 20 年 10 月 31 日	103	
			WBAFE82060LK28006 ~ WBAFE82010LK28687 平成 20 年 9 月 13 日 ~ 平成 22 年 2 月 26 日	70	

			WBAFE81070L300039 ~ WBAFE81060L301795 平成 20 年 11 月 21 日 ~ 平成 22 年 3 月 15 日	14	
	1 型式	1 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 3 月 28 日 ~平成 22 年 3 月 15 日	(計 784 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。