

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年3月14日

|                                  |  |         |  |  |
|----------------------------------|--|---------|--|--|
| リコール届出番号                         | 外-1915   | リコール開始日 | 平成25年3月15日   |  |
| 届出者の氏名又は名称                       | HONDA CANADA INC.<br>取締役社長 関口 孝  |         | 製作国：カナダ<br>製作者名：HONDA CANADA INC.<br><br>問い合わせ先：本田技研工業株式会社<br>お客様相談センター<br>TEL 0120-112010 |  |
| 不具合の部位（部品名）                      | 制動装置（VSAモジュレータ）  |         |  |  |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 車両挙動安定化制御システム（ビークル・スタビリティ・アシスト：VSA）において、制御ユニット内の電子基板とコンデンサを溶着する際に、コンデンサ内部の陰極端子接合箇所空間を生じさせたものがある。そのため、当該空間部から電食による酸化被膜が徐々に進行すると、電圧変動で発生する電気ノイズが除去されず、ブレーキペダルの踏み込み量を検知するセンサが誤作動を起こして意図しないブレーキアシストが作動し、最悪の場合、制動灯が点灯しないで突然ブレーキが作動するおそれがある。 |         |  |  |
| 改善措置の内容                          | 全車両、VSAモジュレータ制御ユニットにコンデンサ付きの配線を追加する。   |         |  |  |
| 不具合件数                            | 0件   | 事故の有無   | なし   |  |
| 発見の動機                            | 関連会社からの連絡による。  |         |  |  |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1915のステッカーを貼付する。</li> </ul>  |         |  |  |

| 車名         | 型式      | 通称名    | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                           | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------------|---------|--------|---|------------|----|
| ホンダ<br>カナダ | CBA-YD1 | 「MDX」  | YD1-1200006～YD1-1200184<br>平成16年11月3日～平成17年6月9日 | 179        |    |
|            | (計1型式)  | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲)<br>平成16年11月3日～平成17年6月9日            | (計179台)    |    |

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。