


改善箇所説明図

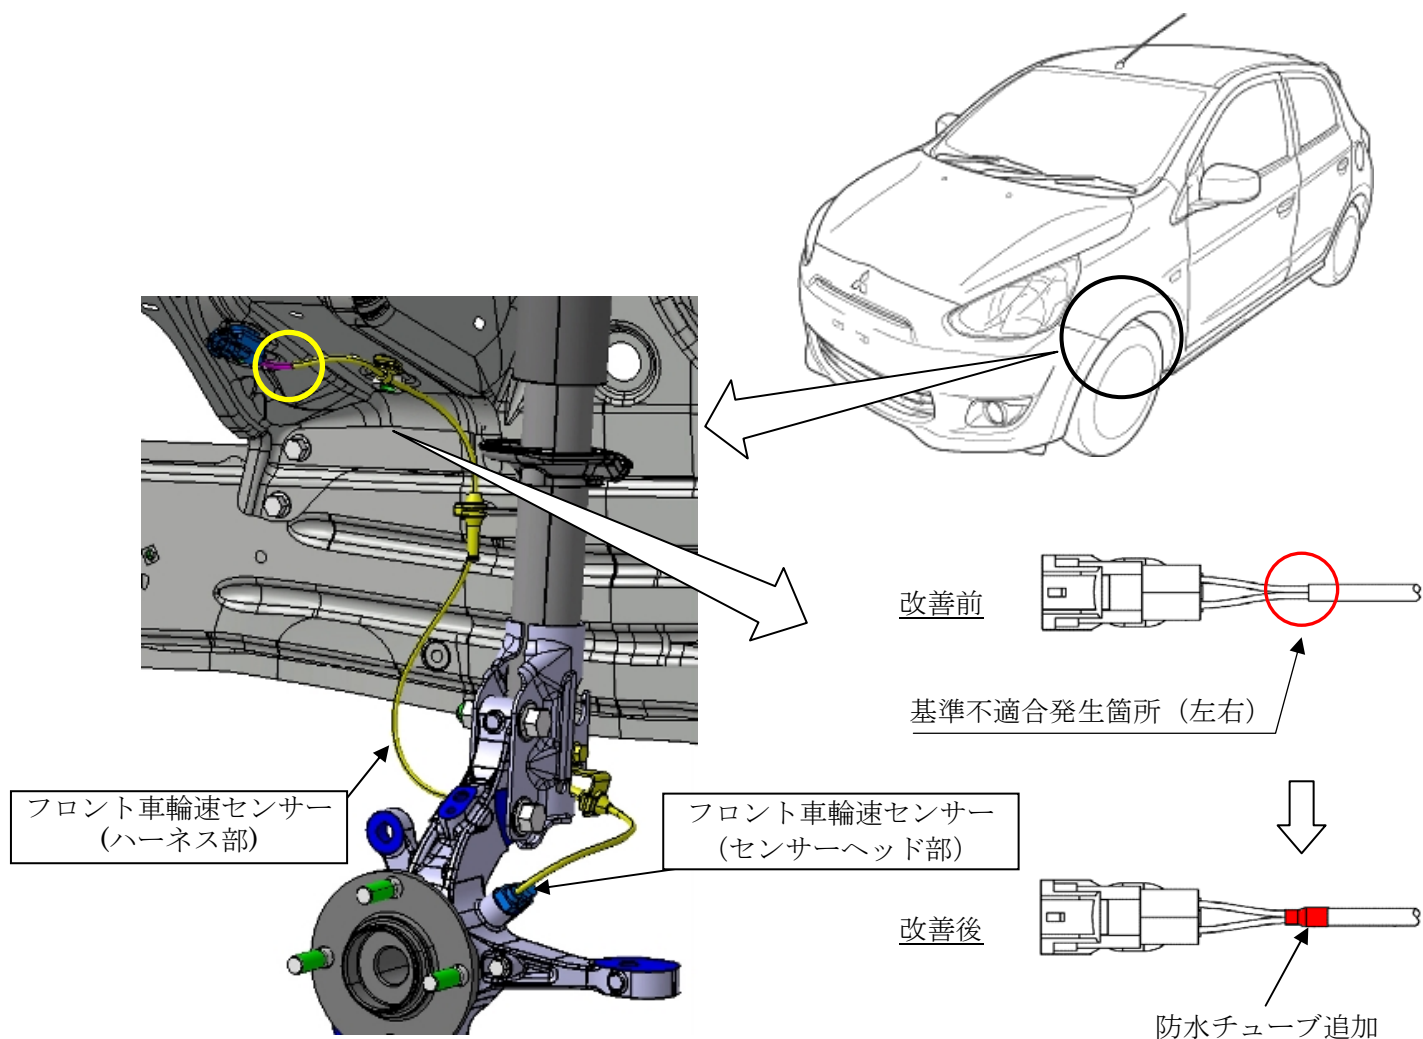

フロント車輪速センサーにおいて、ハーネス部分の防水性能が不足しているため、センサー内部に水が浸入する可能性がある。センサー内部に水が浸入すると、センサー出力信号に異常が発生し、ABS警告灯等の点灯、速度計の針振れ、ABS誤作動による異音やTCL誤作動による車体ショックが発生する場合があります、最悪の場合、制動力の低下、あるいは高速走行からの急制動時に車両横流れが発生するおそれがある。

TCL : トラクションコントロール

改善の内容

全車両、フロント車輪速センサーを対策品に交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：運転席側センターピラー部の車両銘板左側の取付リベットに白または黄色ペイントを塗布する。