

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 3 月 15 日

リコール届出番号	3121	リコール開始日	平成 25 年 3 月 15 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	速度計、制動装置（フロント車輪速センサー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロント車輪速センサーにおいて、ハーネス部分の防水性能が不足しているため、センサー内部に水が浸入する場合がある。センサー内部に水が浸入すると、センサー出力信号に異常が発生し、ABS警告灯等の点灯、速度計の針振れ、ABS誤作動による異音やTCL誤作動による車体ショックが発生する場合があります、最悪の場合、制動力の低下、あるいは高速走行からの急制動時に車両横流れが発生するおそれがある。  TCL：トラクションコントロール		
改善措置の内容	全車両、フロント車輪速センサーを対策品に交換する。		
不具合件数	45件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3121 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-A05A	「ミラーージュ」	A05A-0000201～A05A-0020396 平成 24 年 7 月 23 日～平成 25 年 1 月 18 日	19,647 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 7 月 23 日～平成 25 年 1 月 18 日	(計 19,647 台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。