


改善箇所説明図

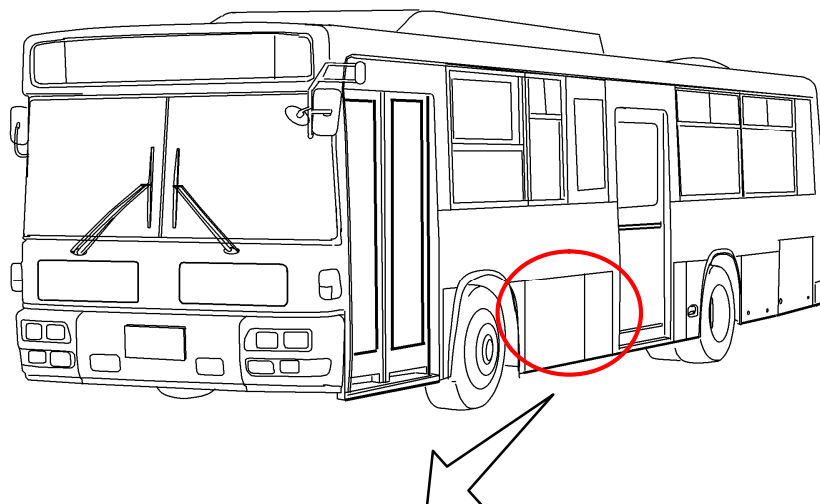

＜改善前＞	＜改善後＞
<p style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">基準不適合発生箇所</p>	

路線バスの燃料タンクにおいて、燃料タンクの緩衝ラバーの形状が不適切なため、燃料タンクバンドを締め付けると、燃料タンクの端部に過大な応力が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両走行時の振動等により燃料タンクに亀裂が入り、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容:
 全車両、緩衝ラバーと燃料タンクブラケットを対策品に交換するとともに、燃料タンクと燃料タンクバンドを新品に交換する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に白色シールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。