

平成25年 4月19日

ソレックス株式会社による牽引装置の自主改善の実施について

ソレックス株式会社から、後付け部品として販売した、ライトトレーラ（車両総重量 750kg 以下）を牽引するための牽引装置のボールマウントに不具合があることが判明したため、以下のとおり自主改善を実施する旨の報告がありましたので、お知らせします。

自主改善開始日	平成25年 4月19日
不具合の内容	後付け部品として販売した、ライトトレーラ（車両総重量 750kg 以下）を牽引するための牽引装置の鋳鉄製ボールマウントにおいて、成形後の熱処理が不適切なため強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、走行中に発生する応力が繰り返し加わることで当該マウントに亀裂が入り、最悪の場合、当該マウントが破損し、車両連結部が外れるおそれがある。
改善の内容	全車両、ステンレス製のボールマウント（鉄製ヒッチボール付き）と交換する。
クレーム件数	6件
事故の有無	物損2件
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当該部品を出荷した販売店を通じ、電話、ダイレクトメール、Eメール等で使用者に通知する。</li> <li>・弊社インターネットホームページに自主改善情報を掲載する。</li> <li>・当該部品の出荷先の販売店にて、自主改善情報を記載したポスターを掲示する。</li> <li>・専門誌に自主改善情報を掲載する。</li> </ul>

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の出荷期間	自主改善対象数	備考
ボールマウント	SRX-081-B6	平成22年8月30日 ～平成24年12月11日	1410	
	SRX-081-B7			
	SRX-081-B8			
	SRX-081-B9			
		合計	1410個	

問い合わせ先

ソレックス株式会社 トレーラ事業部

TEL：0867-24-1234