


# 改善箇所説明図

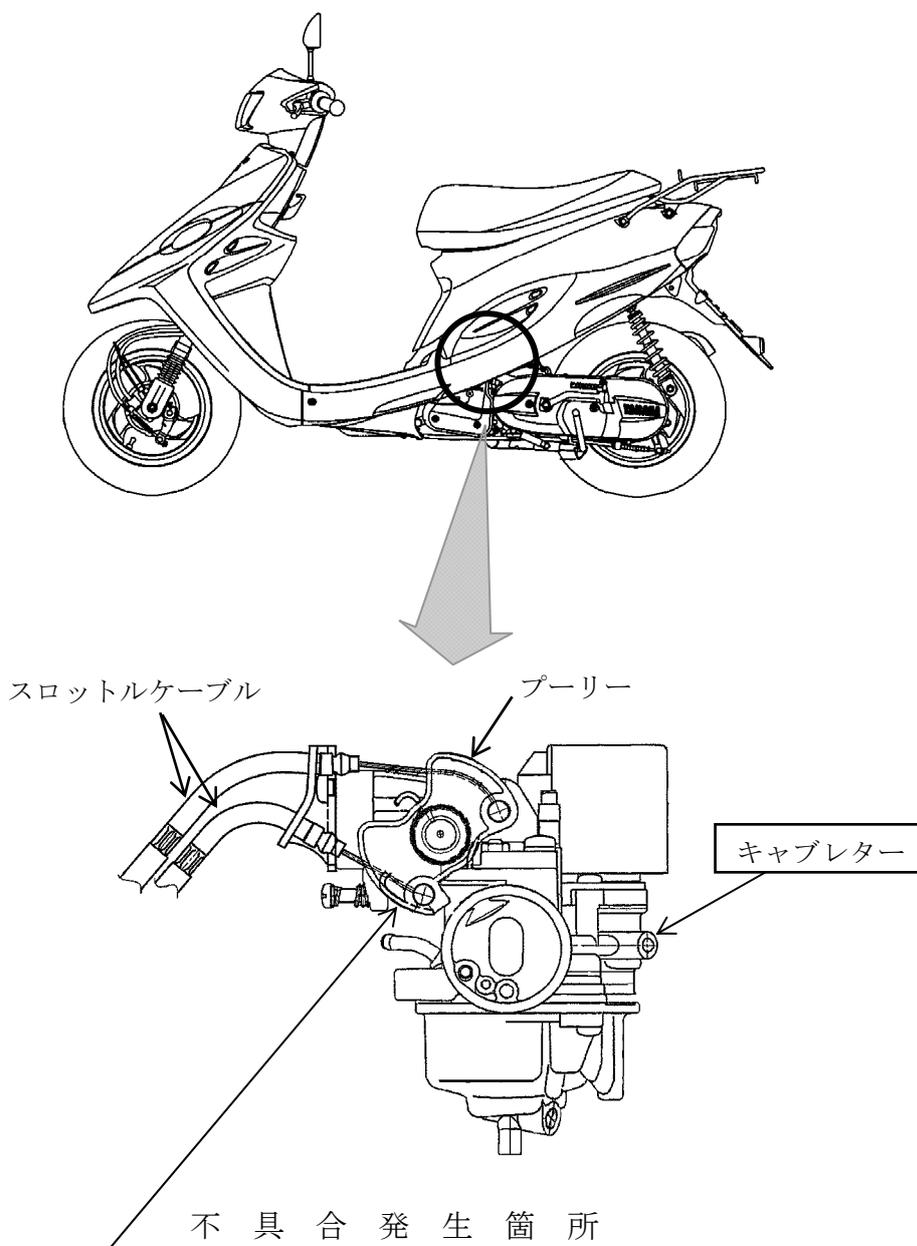

キャブレターの製造工程において、スロットルケーブルを取り付けるプーリーの材料に規格を超える鉛が誤って混入したものがある。そのため、使用過程において、当該プーリーが腐食して強度が低下し、そのまま使用を続けると、プーリーが破損して、アイドルリング不安定やエンストを起こすことがあり、最悪の場合、スロットルを戻してもエンジン回転が下がらなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、キャブレターを良品と交換する。

識別：クランクケースのリヤクッション取付部付近に白ペイントを塗布する。

注  は交換部品を示す。