

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 25 年 5 月 14 日

リコール届出番号	外-1926	リコール開始日 : 平成 25 年 5 月 15 日	
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 上野 国久 (製作国 : フランス共和国) (製作者名 : オート Mobil・プジョー) (製作者名 : オート Mobil・シトロエン) (問い合わせ先 : 0120-840-240 プジョーコール) (問い合わせ先 : 0120-55-4106 シトロエンコール)		
不具合部位 (部品名)	電気装置 (①電源供給保護管理ユニット ②ボディー電装品制御ユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①電源供給保護管理ユニットにおいて、ソフトウェアが不適切なものであるため、エンジン始動に必要な電源が当該ユニットから供給されず、エンジンが始動しないことがある。 ②ボディー電装品制御ユニットのソフトウェアが不適切なため、エンジンを始動させようとした際に、ステアリングロック解除の信号を受けてもエンジン始動に必要な信号を当該ユニットが発せず、エンジンが始動しないことがある。		
改善措置の内容	①全車両、電源供給保護管理ユニットの製造識別番号を点検し、該当する識別番号のものは電源供給保護管理ユニットを良品と交換する。 ②全車両、ボディー電装品制御ユニットのソフトウェアを書き換える。		
不具合件数	①3件 ②0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1926のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-W25F02	「508」	VF38D5FVABL002060～VF38D5FVACL066014 平成23年2月15日～平成24年9月11日	592台	①51台 ②592台
	ABA-W2W5F02	「508SW」	VF38E5FVAAL027083～VF38E5FVACL073890 平成23年4月23日～平成24年11月19日	896台	①97台 ②896台

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-B75F01	「C4」	VF7NC5FS9BY640442～VF7NC5FS9BY644636 平成24年1月19日	13台	①13台
	ABA-B75F02S		VF7NC5FV8BY640607～VF7NC5FV8CY517247 平成24年1月19日～平成24年3月26日	124台	①124台
	ABA-B7C5F02S	「DS4」	VF7NX5FV8BY640703～VF7NX5FV8CY534568 平成24年1月19日～平成24年4月26日	113台	①113台
	ABA-B7C5F03S		VF7NX5FU8BY641526～VF7NX5FU8CY534638 平成24年1月19日～平成24年4月26日	38台	①38台
合計	計6型式	計4車種	輸入期間の全体の範囲 平成23年2月15日～平成24年11月19日	1776台	①436台 ②1488台

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。