



改善箇所説明図

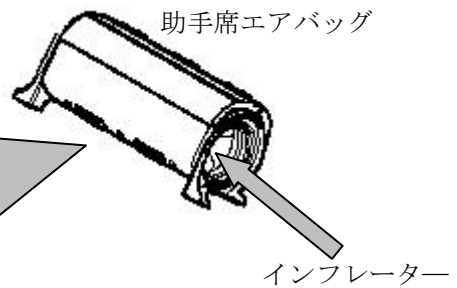

図：左ハンドル車

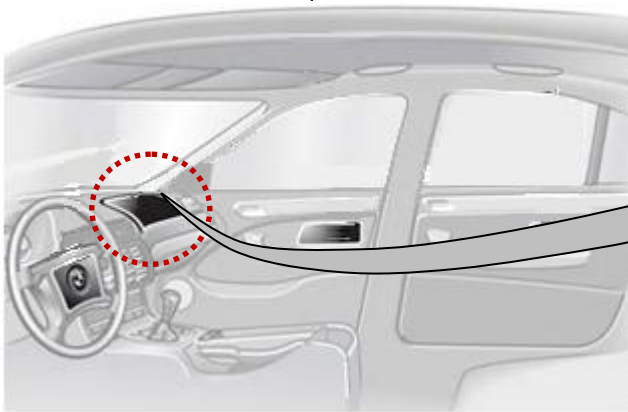

基準不適合箇所

助手席エアバッグ内のインフレーター

基準不適合の内容

助手席エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の成型工程が不適切又は成型後の吸湿防止措置が不適切なため、密度が不足したガス発生剤が組み込まれたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、出火するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該エアバッグを良品に交換する。