

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

届出日：平成25年 6月 5日

リコール届出番号	3163	リコール開始日	平成25年 6月 6日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	制動装置（アキュムレータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電子制御ブレーキシステムにおいて、アキュムレータ（蓄圧器）の強度検討が不足していたため、走行時の上下振動により、蓄圧容器の一部に大きな力が加わることがある。そのため、使用過程で当該容器に疲労亀裂が入り、容器内のブレーキフルードに窒素ガスが徐々に浸入してブレーキペダルの踏み代が増加し、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アキュムレータを確認し、該当するものは対策品のアキュムレータが組み込まれたブレーキブースタポンプと交換する。		
不具合件数	49件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3163のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-ZVW30	「プリウス」	ZVW30-1000000～ZVW30-1092030 平成21年 3月23日～平成21年10月 5日	60,588	
			ZVW30-5000004～ZVW30-5076072 平成21年 3月23日～平成21年10月 7日	50,612	
			ZVW30-0052877～ZVW30-0067874 平成21年 9月 4日～平成21年10月 5日	2,346	
レクサス	DAA-ANF10	「HS250h」	ANF10-2000102～ANF10-2009185 平成21年 6月10日～平成21年10月16日	3,448	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年 3月23日～平成21年10月16日	(計116,994台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。