


改善箇所説明図

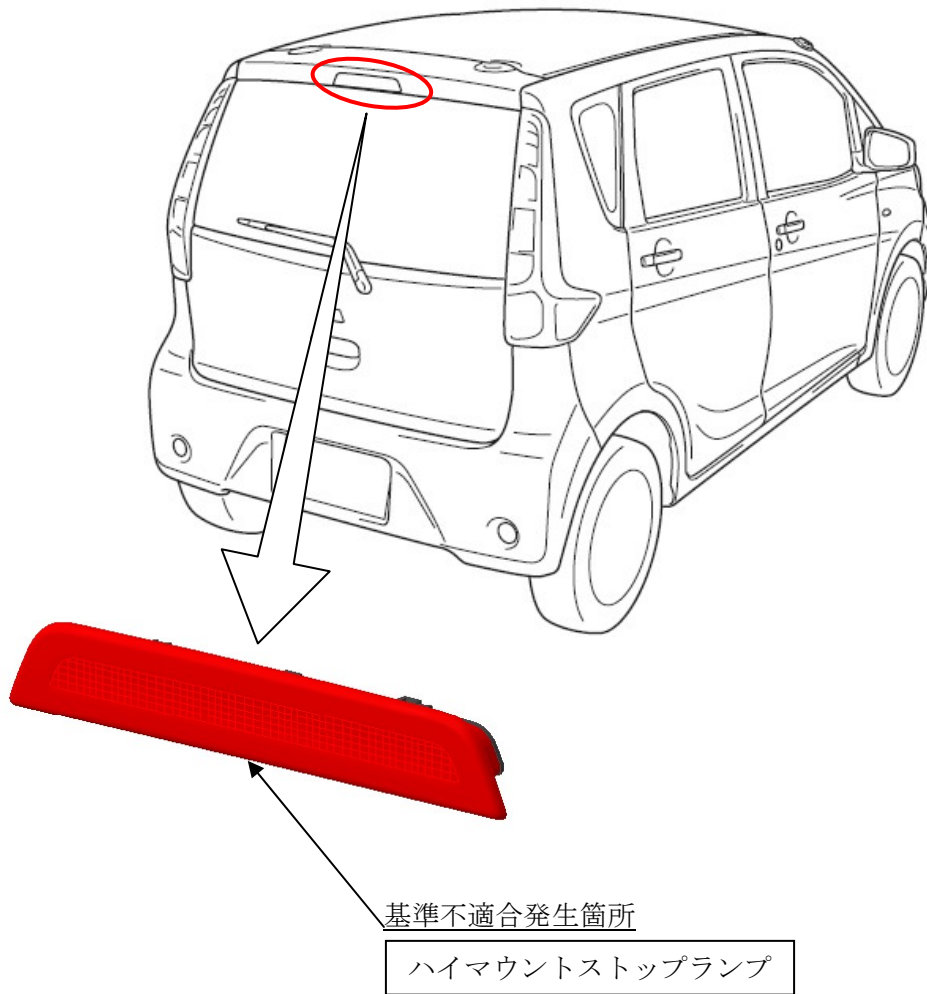

テールゲートに固定するハイマウントストップランプに塗布したすべり剤の影響により、ハイマウントストップランプのツメ部に亀裂が発生する。そのままの状態で使用すると、ハイマウントストップランプがテールゲートの取付位置からずれるおそれがある。

改善の内容

全車両、テールゲートのハイマウントストップランプ取付部を清掃し、すべり剤塗布を廃止したハイマウントストップランプ対策品に交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：助手席側ドアチェックのボデー側取付けボルト頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。