


改善箇所説明図

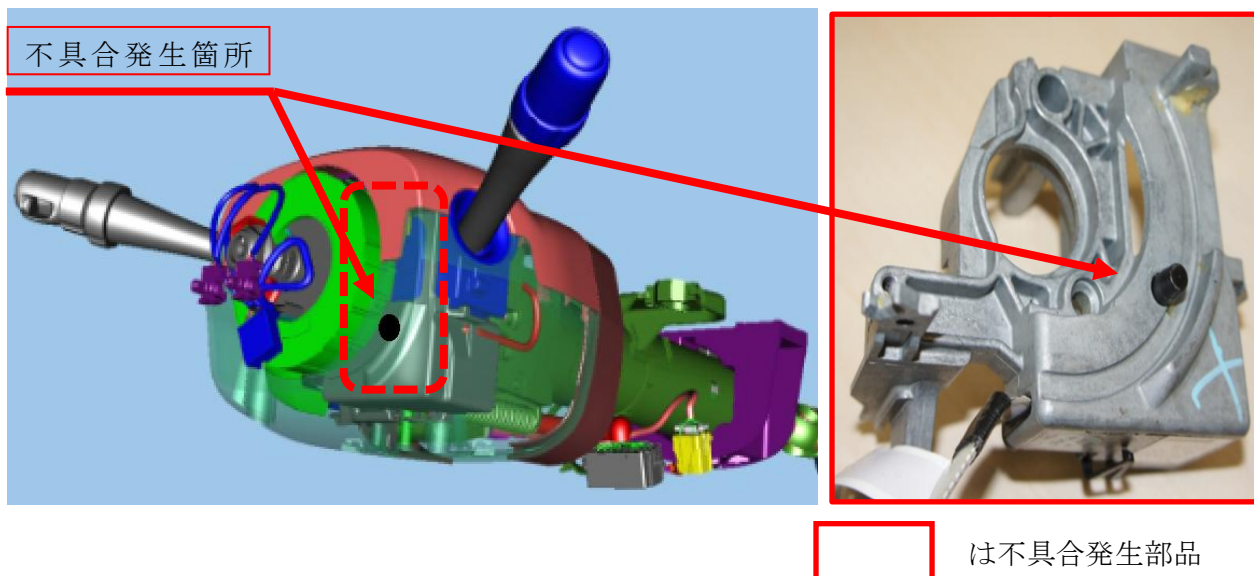

<不具合の状況>

炎天下の長時間駐車などで車室内が高温になると、ステアリングホイールをロックするエレクトリックコラムロック構成部品の熱膨張率の違いにより、エレクトリックコラムロックのロックピンが正常に作動せず、ロックを解除できないことがある。このため、エンジンが始動できないおそれがある。

<識別方法>

左ストラット部分に黄色ペイントを塗布する。

<改善内容>

全車両、エレクトリックコラムロックを対策品に交換する。