


改善箇所説明図①

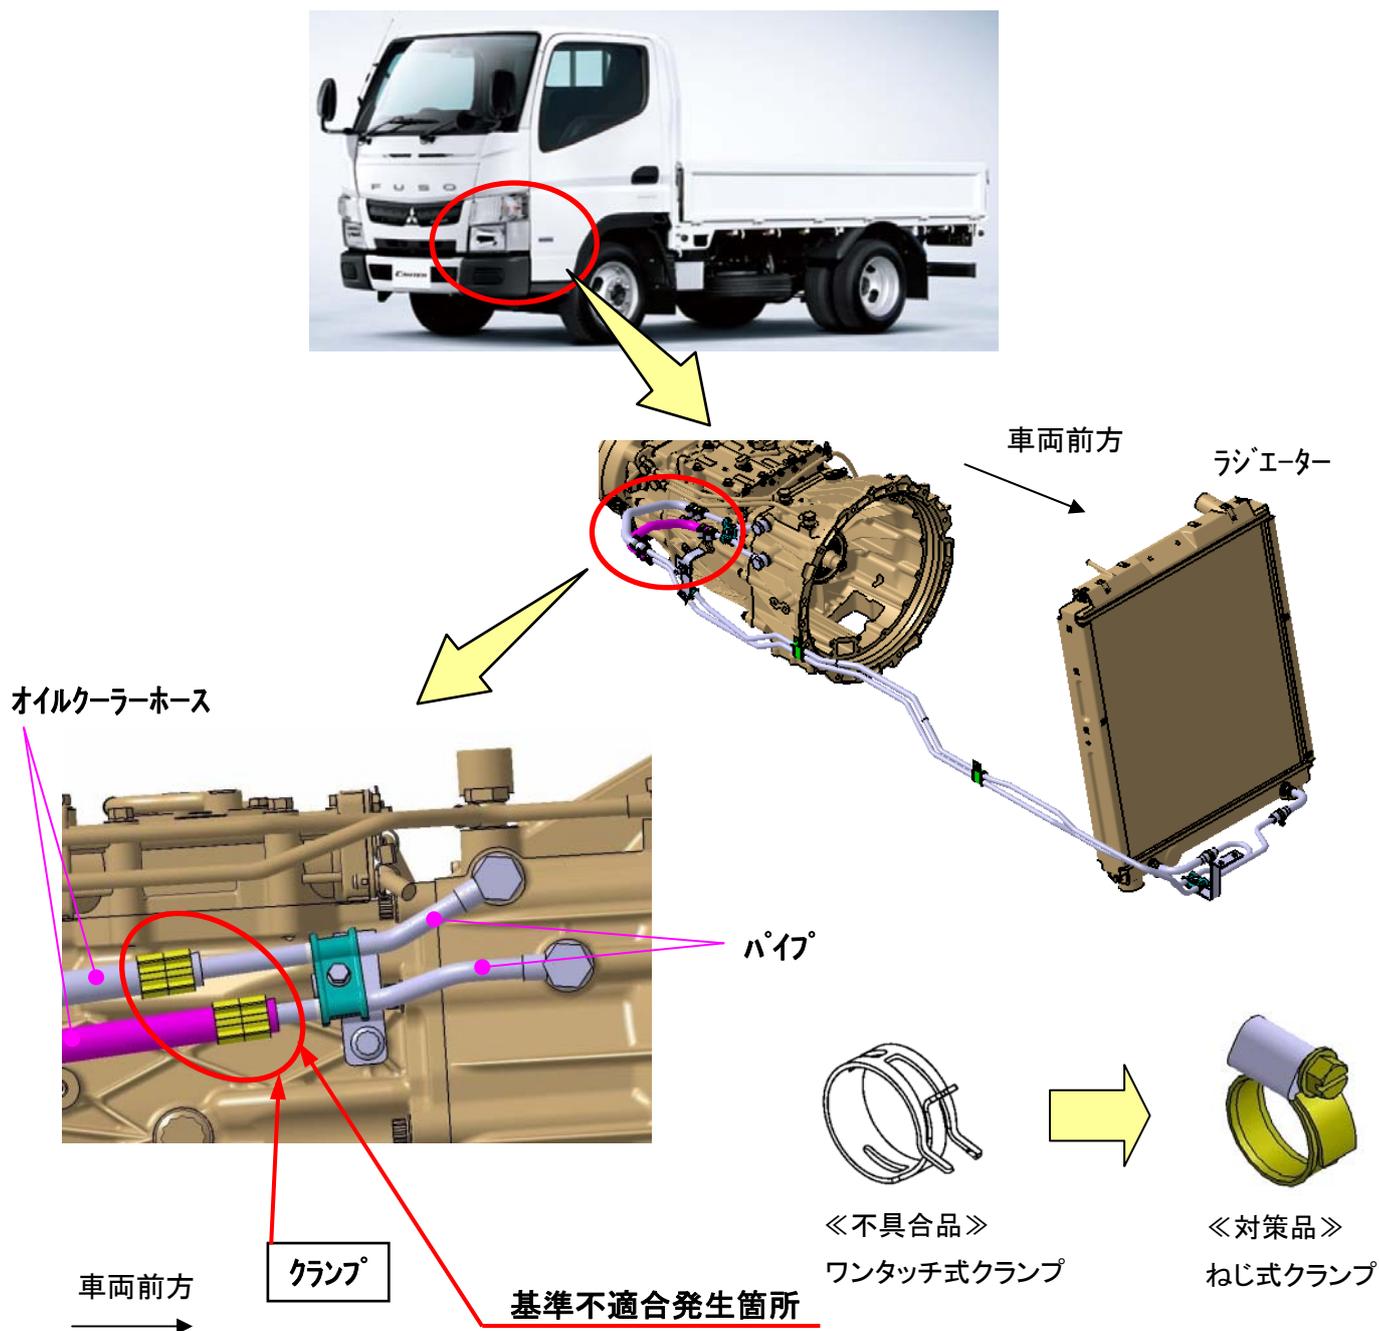

デュアルクラッチ方式の機械式オートマチックトランスミッションを搭載した小型トラック・バスにおいて、オイルクーラーホースのトランスミッション側接続部の締付力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが外れてトランスミッションオイルが漏れ、変速が出来なくなって走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、オイルクーラーホースのトランスミッション側接続部のクランプを、対策品に交換する。

注 : は、交換部品を示す。

識別 : 作業完了車には、所定の位置に「LT121」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。

トラック : 助手席リヤドアピラーストラライカー付近

バス : アクセルペダル右部壁面