

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成25年9月5日

三菱ふそうトラック・バス株式会社が交換修理用として販売した、シートベルト（プリテンショナー付）に関わる自主改善の実施について

三菱ふそうトラック・バス株式会社から、同社が販売したシートベルト（プリテンショナー付）について、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成25年9月6日
不具合の内容	交換修理用として販売した小型トラックの運転席用シートベルトにおいて、巻取装置内部のロック機構部の製造方法が不適切なため、圧入部が緩み、シートベルト脱着時に異音や引っ掛かりが発生するおそれがある。そのまま使用を続けると、最悪の場合、圧入部品が外れ、衝突時にシートベルトのロックが作動しなくなる。
改善の内容	全車両、当該シートベルトの製品ラベルを確認し、対象期間に製造された部品を装着した車両については点検し、圧入部が緩んでいないものは、当該巻取装置の内部に緩み対策部品を取り付ける。圧入部が緩んでいるものは、当該シートベルトを良品に交換する。
クレーム件数	0件
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	・販売先ならびに使用者に直接訪問等で通知する。 ・同社のインターネットホームページと情報誌への掲載 及び 販売会社の店頭等において告知を行う。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の製造期間	自主改善対象数
シートベルト (プリテンショナー付)	MK620640	平成24年10月下旬～ 平成25年2月下旬	17
	MK620642	平成24年9月上旬～ 平成25年2月下旬	11
		合計	28個

(備考) 当該シートベルトを取り付けた車台番号が特定できた車両については、同日付けでリコール届出を実施します。

問い合わせ先

三菱ふそうトラック・バス株式会社 お客様相談センター  
電話番号：0120-930-397