

【改善箇所説明図】



(ボンネットを開けた状態)




(車両外観)



(ボンネット内部)

燃料フィルタ

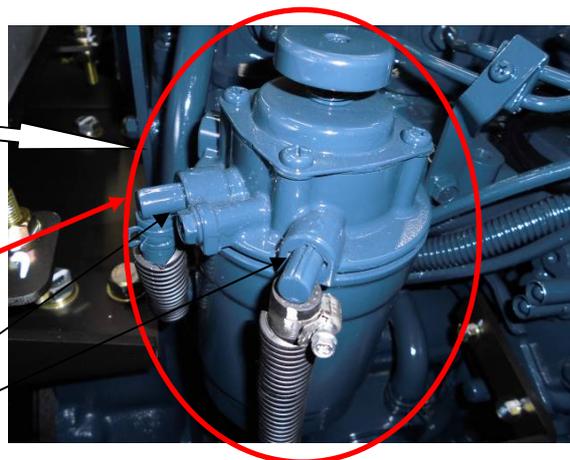


基準不適合発生箇所

アスファルト・フィニッシャのエンジンに取り付けている燃料フィルタにおいて、使用過程に発生する振動や熱等の影響で、燃料フィルタの上側にある燃料配管継手の圧入勘合部強度が低下する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配管継手が抜けて燃料が漏れるおそれがある。

注: は対策部品に交換する部品を示す。

【改善措置の内容】

全車両、燃料フィルタを対策品に交換する。

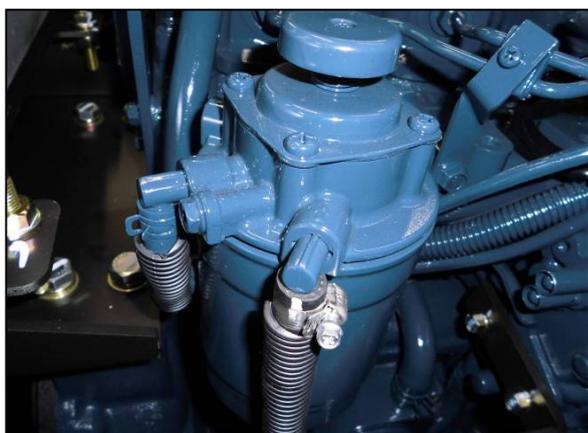

【改善前】
配管継手圧入式



【改善後】
配管継手+配管用ボルトによるねじ込み式

【識別】 燃料フィルタの形状で識別できるため、特に行わない