

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成25年 9月26日

マツダ株式会社による自主改善の実施について

マツダ株式会社から、補修用部品として同社が販売したリフトゲートのラッチにおいて、不具合があることが判明したため、以下のとおり自主改善を実施する旨の報告がありましたので、お知らせします。

自主改善開始日	平成25年 9月27日
不具合の内容	リフトゲートのラッチにおいて、製造不良により当該ラッチ内部の部品寸法が不適切なため、ロック機構が正常に作動せず、リフトゲートが完全にロックしないことがある。そのため、最悪の場合、走行中にリフトゲートが開くおそれがある。
改善の内容	当該リフトゲートラッチを良品と交換する。
クレーム件数	2件
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・出荷先の販売店及び整備業者を通じて、ダイレクトメール又は電話等で通知する。 ・弊社インターネットホームページ及び日整連発行の機関誌に自主改善情報を掲載する。

部品名称	部品番号	自主改善対象部品の販売期間	自主改善対象数	備考
リフトゲートラッチ	S41A-62310E S41B-62310F S46D-62310F S46F-62310F	平成24年10月1日～ 平成25年8月23日	1,865個	マツダ ボンゴバン/ブローニバン用 型式:GC-SK82V、GE-SK82V、TC-SK82V、 ABF-SK82V、GC-SK82M、GE-SK82M、 TC-SK82M、ABF-SK82M、KF-SK22V、 KJ-SK22V、KG-SK22V、KG-SK22M、 KG-SK54V、KG-SK56V、KG-SK56M、 KG-SK5HV、KG-SK5HM、GE-SKE6V、 TC-SKE6V、ABF-SKE6V、KR-SKF2V、 KQ-SKF2V、ADF-SKF2V、KR-SKF2M、 ADF-SKF2M、KR-SKF6V、ADF-SKF6V、 KR-SKF6M、KR-SKFHV、KR-SKFHM、 ABF-SKP2V、ABF-SKP2M

部品名称	部品番号	自主改善対象部品の 販売期間	自主改善 対象数	備考
リフトゲート ラッチ	90502-HA00B 90502-HA00D	平成 24 年 10 月 1 日～ 平成 25 年 8 月 23 日	1,513 個	ニッサン バネットバン用 型式:GC-SK82VN、GE-SK82VN、 TC-SK82VN、ABF-SK82VN、 GC-SK82MN、GE-SK82MN、TC-SK82MN、 ABF-SK82MN、KF-SK22VN、KJ-SK22VN、 KG-SK22VN、KG-SK22MN、KR-SKF2VN、 KQ-SKF2VN、ADF-SKF2VN、 KR-SKF2MN、ADF-SKF2MN、 ABF-SKP2VN、ABF-SKP2MN
	MQ912-861 MQ914-923 MQ914-924	平成 24 年 10 月 1 日～ 平成 25 年 8 月 23 日	252 個	三菱 デリカバン用 型式:GC-SK82VM、TC-SK82VM、 ABF-SK82VM、TC-SK82MM、 ABF-SK82MM、KF-SK22VM、 KJ-SK22VM、KG-SK22VM、KG-SK22MM、 KG-SK56VM、KG-SK56MM、 KG-SK5HMM、GE-SKE6VM、 TC-SKE6VM、ABF-SKE6VM、 KQ-SKF2VM、KR-SKF2VM、 ADF-SKF2VM、KR-SKF2MM、 ADF-SKF2MM、KR-SKF6VM、 ADF-SKF6VM、KR-SKF6MM、 ABF-SKP2VM、ABF-SKP2MM
		合計	3,630 個	

備考：当該リフトゲートラッチを装着した車両については、同日付でリコールを届出済みです。

問い合わせ先 マツダ(株) コールセンター
TEL 0120-386-919