


改善箇所説明図


不具合②

不具合発生箇所

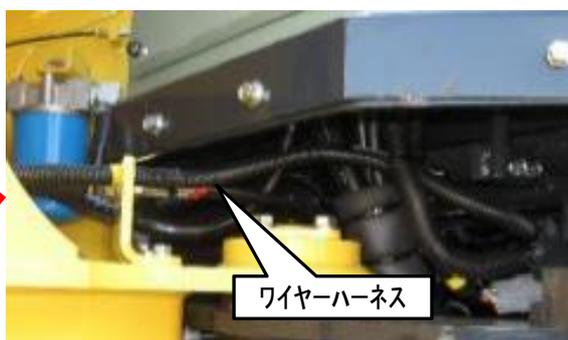

不具合の内容

正規のクランプ位置

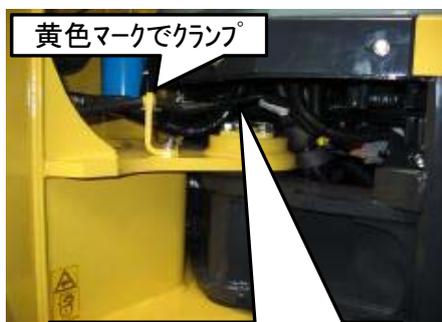


ステアリング操作時、ハーネスの引張りが無い

不適切なクランプ位置



ステアリング操作時、ハーネスが引張られている

断線の状態(市場情報)

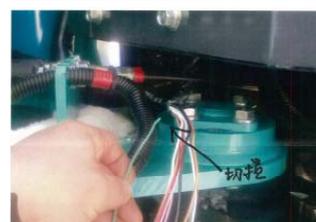

改善の内容

1. クランプ位置が不適切なものは正規のクランプ位置に修正する
2. ハーネスに伸び等のダメージの有るものはハーネスを新品に交換する

黄色マークでクランプ



不具合の内容

ショベルローダのワイヤーハーネスにおいて、製造時にワイヤーハーネスを不適切な位置にクランプしたものがあつた。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ステアリング操作時にハーネスが引っ張られ断線し、警音器、方向指示器、前照灯の作動不良が起こるおそれがある。

改善の内容

全車両、ハーネスのクランプ位置を確認し、不適切なものは正規の位置に修正する。確認時に、ハーネスに伸び等のダメージがあるものは、ハーネスを新品に交換する。

識別

フロントフレーム左側支柱部にステッカーNo. 3255を貼り付ける。