


## 改善箇所説明図

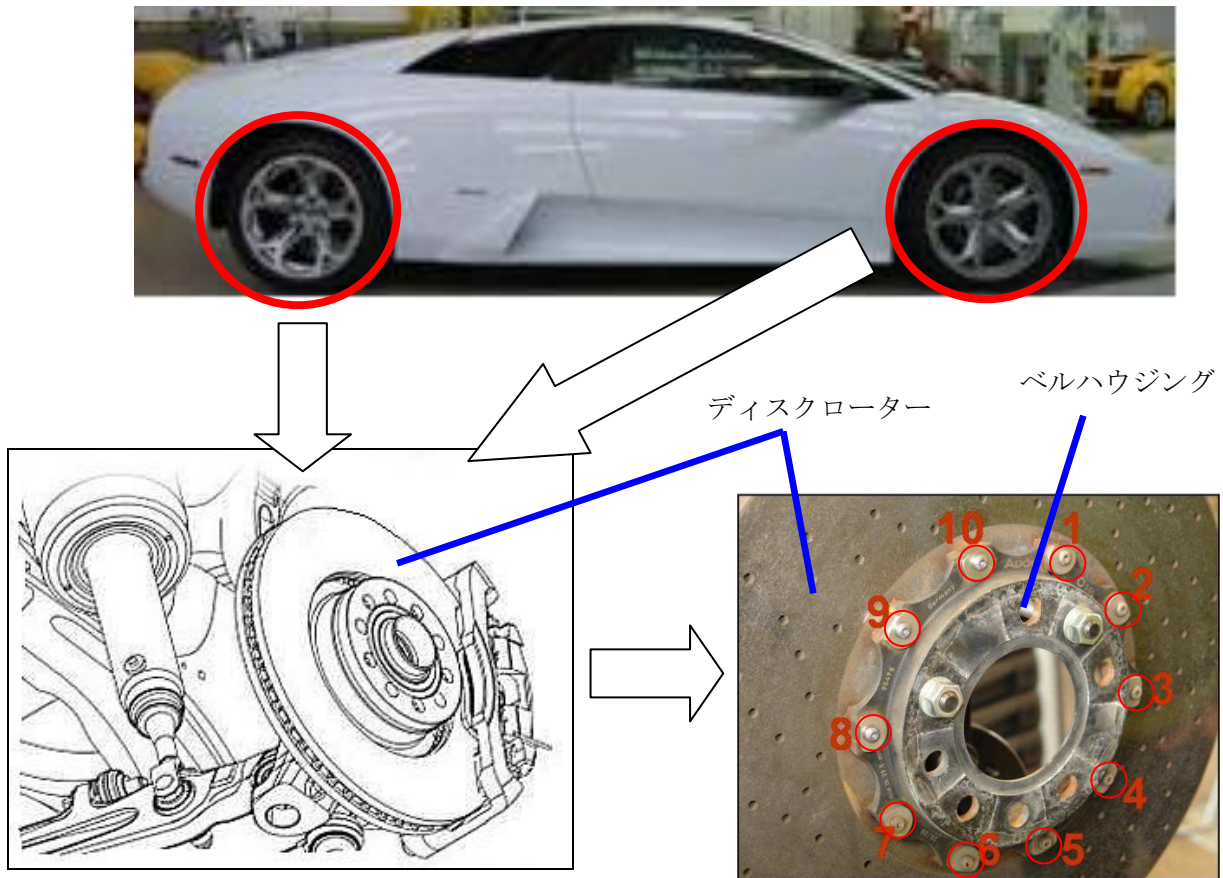

ディスクローター取付けボルト (図中 1~10)

注: [ ] は改善箇所を示す。

### 不具合の内容

前後輪ブレーキ用セラミック製ディスクローター装着車両において、ディスクローターをベルハウジングに取付けるためのボルトの材質が不適切なため、塩分濃度が高い環境下で使用をした場合に、当該ボルトが腐食、破断し、走行中に異音及び振動が発生する事がある。

### 改善の内容

全車両、ディスクローター取付けボルトを対策品と交換する。

識別 : ボルトの対策品を表す「TITAN」の打刻によって識別する。