


改善箇所説明図

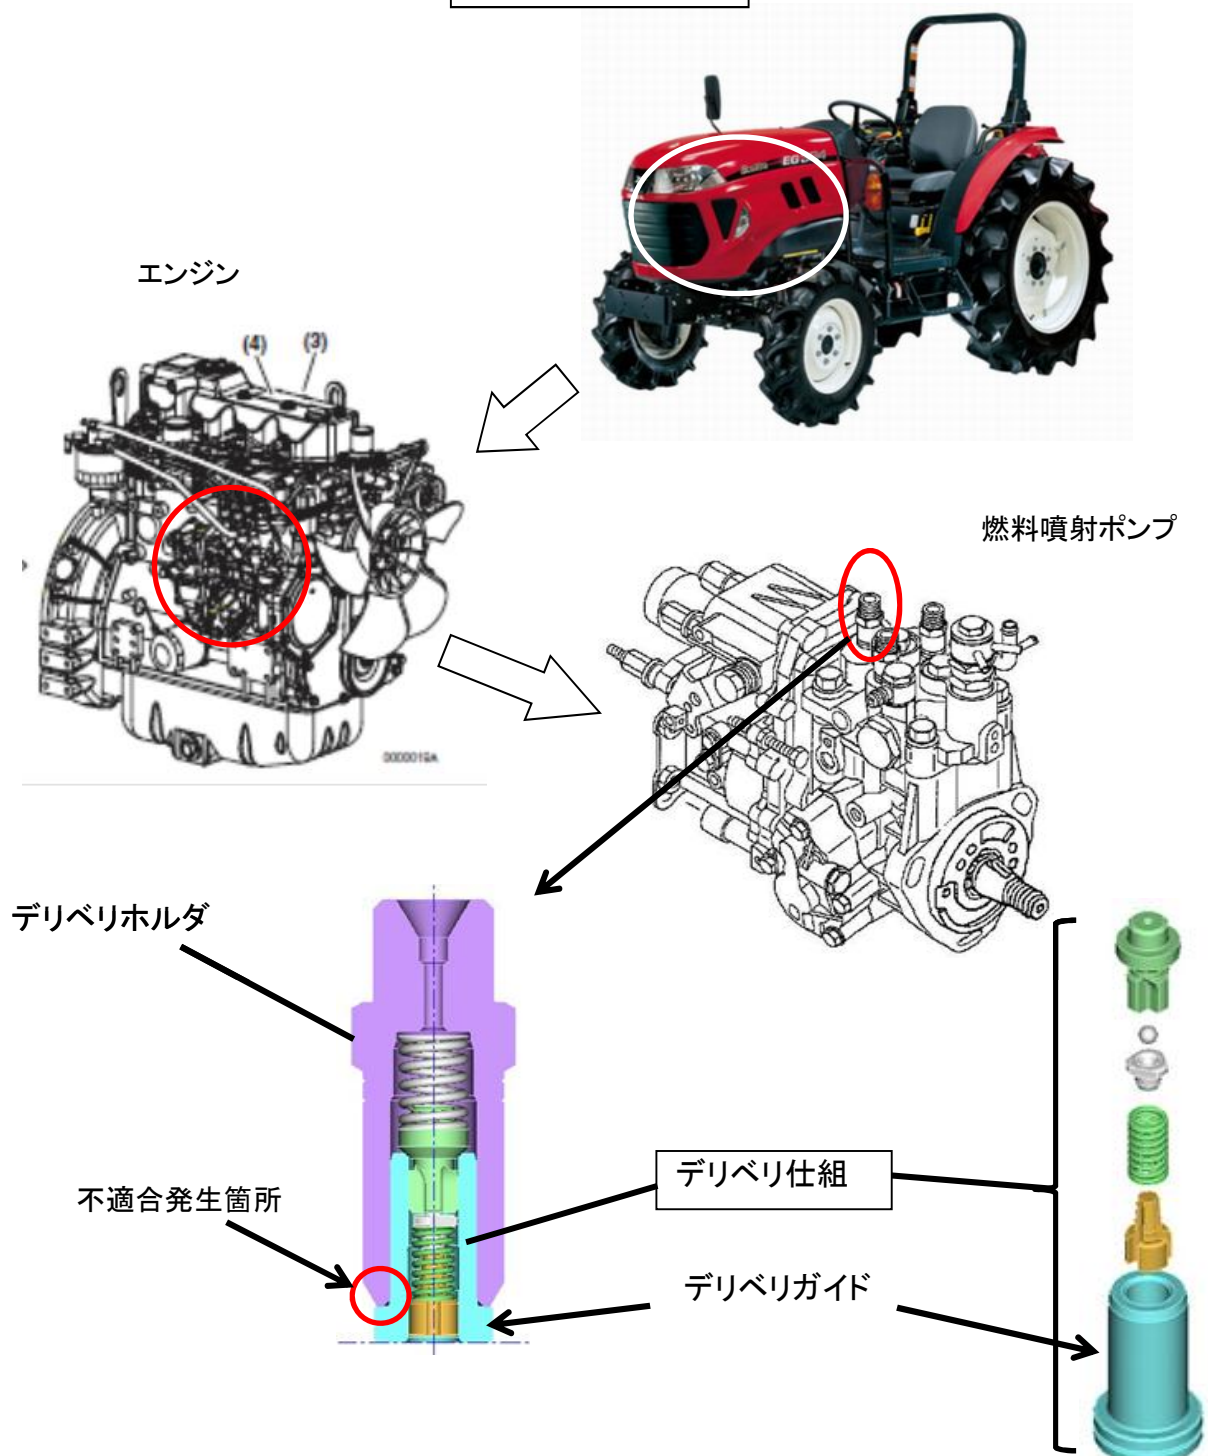

不具合発生箇所

エンジンの燃料噴射ポンプにおいて、デリベリホルダ内部のデリベリガイドの熱処理が不適切なため、シール部に初期亀裂が発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該初期亀裂が進展し燃料漏れが発生するおそれがある。

改善内容

全車両、良品のデリベリガイドを組込んだデリベリ仕組みと交換する。

交換部品を示す。

識別

燃料噴射ポンプハイドロリックヘッド取付ボルトに、緑色のペイントを塗布する。