

改善箇所説明図



① 左スイッチ ② 右スイッチ
(当該スイッチは S1000RR 用)

- ① 左 操作スイッチ
- ② 右 操作スイッチ

注： は交換対象部品を示す

基準不適合発生箇所

ハンドル左右の操作スイッチにおいて、スイッチ内部基板の熱膨張と収縮に対する設計が不適切なため、当該基板の配線が断線することがある。そのため、操作スイッチが作動せず、エンジンが始動できない、前照灯の切り替えができない、方向指示器が作動しない、又は警音器が鳴らないおそれがある。

改善の内容

全車両、左右操作スイッチを対策品と交換する。

識別マーク(白点)

診断カプラーのボディ側コネクタ上に白ペイントマークを付ける(図示とおりに)

