


改善箇所説明図

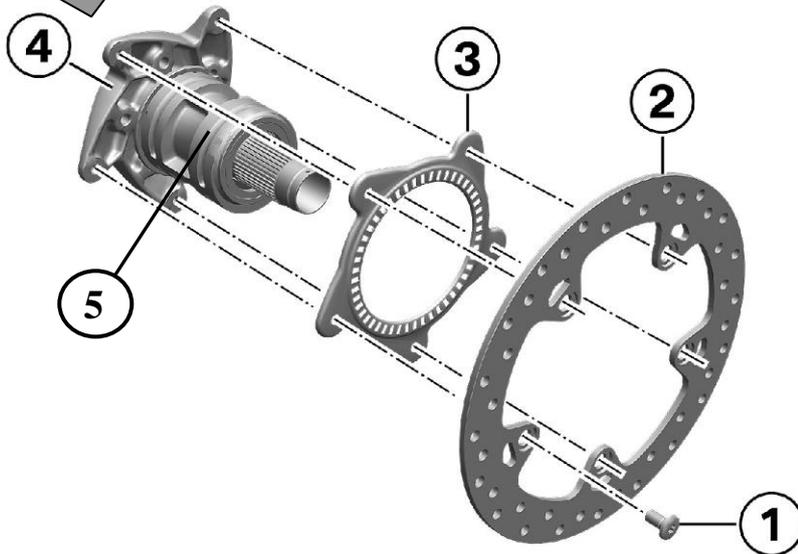

- ①ディスク固定ボルト
- ②ブレーキディスク
- ③センサーリング
- ④インプットシャフト
- ⑤ ベアリング

注： は対象部品を示す

基準不適合発生箇所

後車軸において、製造公差の組み合わせにより、後輪駆動用インプットシャフトとベアリングの接触部に隙間ができるため、錆が発生して接触部が摩耗するものがある。定期点検を実施せず、長期間使用した場合、摩耗が進行して走行安定性に支障をきたすおそれがある。

改善の内容

全車両、リアホイールの遊び等を点検し、規定範囲を超える場合はインプットシャフトおよびベアリングを良品と交換する。

識別マーク(白点)

固定ナット上に白ペイントマークを付ける(図示とおりに)

