


改善箇所説明図

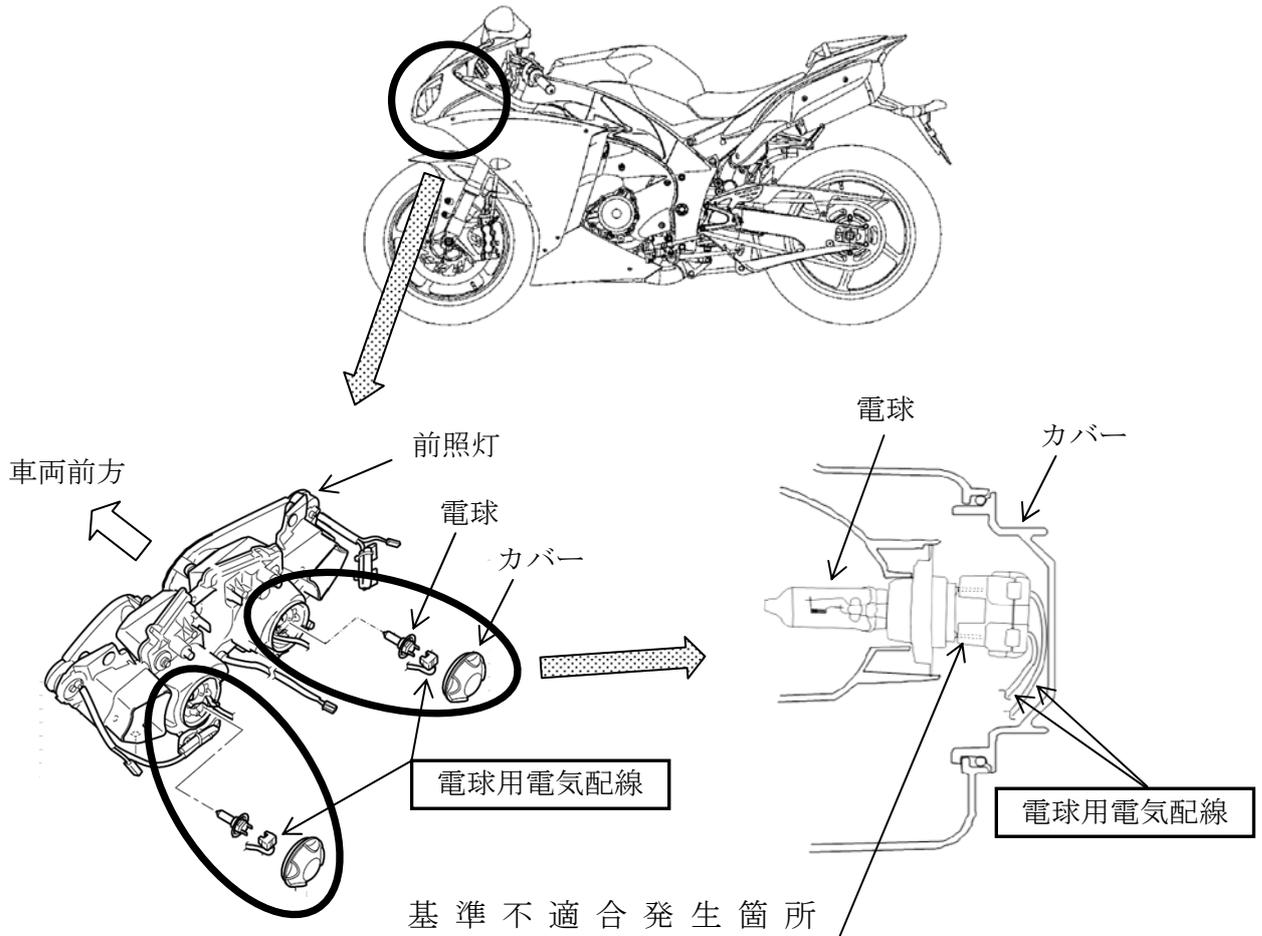


前照灯において、電球用電気配線の接続端子部の許容温度に余裕がないため、電球側の端子の熱により、当該電気配線の端子勘合力が低下することがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジンの振動等により前照灯がちらつくことがあり、最悪の場合、当該端子部が導通不良を起こし、前照灯が不灯となるおそれがある。

改善の内容：全車両、電球用電気配線を対策品と交換する。なお、EBL-RN24Jは当該電気配線の対策品を装着するために、周辺部品も交換及び追加する。

EBL-RN24J：改善前

EBL-RN24J：改善後

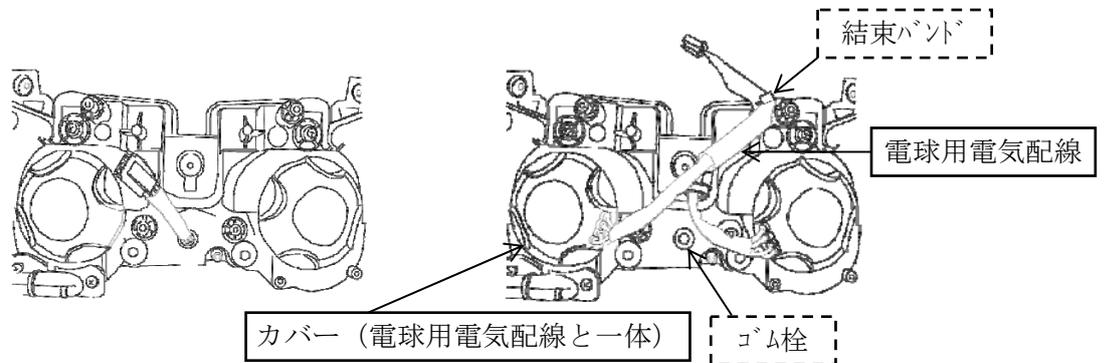

識別：EBL-RN24J サイドスタンドブラケット付近に白ペイントを塗布する。
 JBK-SG20J メインスタンド左側取付部付近に白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。

は追加部品を示す。