

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 26 年 2 月 19 日

リコール届出番号	3299	リコール開始日	平成 26 年 2 月 20 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	施錠装置 (キーレスオペレーションシステム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>キーレスオペレーションシステムコントロールユニット (KOS ECU^{*1}) において、内部のリセットIC^{*2}の製造不良により、極低温時にリセットICが誤作動し、KOS ECUのマイコンが停止状態になることがある。そのため、エンジンが始動できない、ドアおよびテールゲートが施錠・開錠できない、ならびにステアリングが固定・解除できないおそれがある。</p> <p>^{*1} KOS ECU：キーレスオペレーションキーを認識して、エンジンの始動、ドアおよびテールゲートの施錠・開錠、ならびにステアリングの固定・解除を可能にするシステムを制御するコントロールユニット。</p> <p>^{*2} リセットIC：マイコンの暴走等の異常にリセットをかけて誤作動を防止するIC。</p>		
改善措置の内容	全車両、KOS ECUを良品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3299 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-A05A	「ミラージュ」	A05A-0000201 ～ A05A-0016327 平成 24 年 7 月 23 日～平成 24 年 12 月 12 日	4,827 台	
	DBA-GA4W	「RV R」	GA4W-0101431 ～ GA4W-0200167 平成 23 年 12 月 26 日～平成 24 年 10 月 4 日	3,926 台	
	DBA-GF7W	「アウトランダー」	GF7W-0000101 ～ GF7W-0000104 平成 24 年 10 月 16 日～平成 24 年 10 月 17 日	4 台	
	DBA-GF8W		GF8W-0000101 ～ GF8W-0000347 平成 24 年 10 月 10 日～平成 24 年 10 月 17 日	6 台	
	(計 4 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 12 月 26 日～平成 24 年 12 月 12 日	(計 8,763 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。