


改善箇所説明図



車両前方

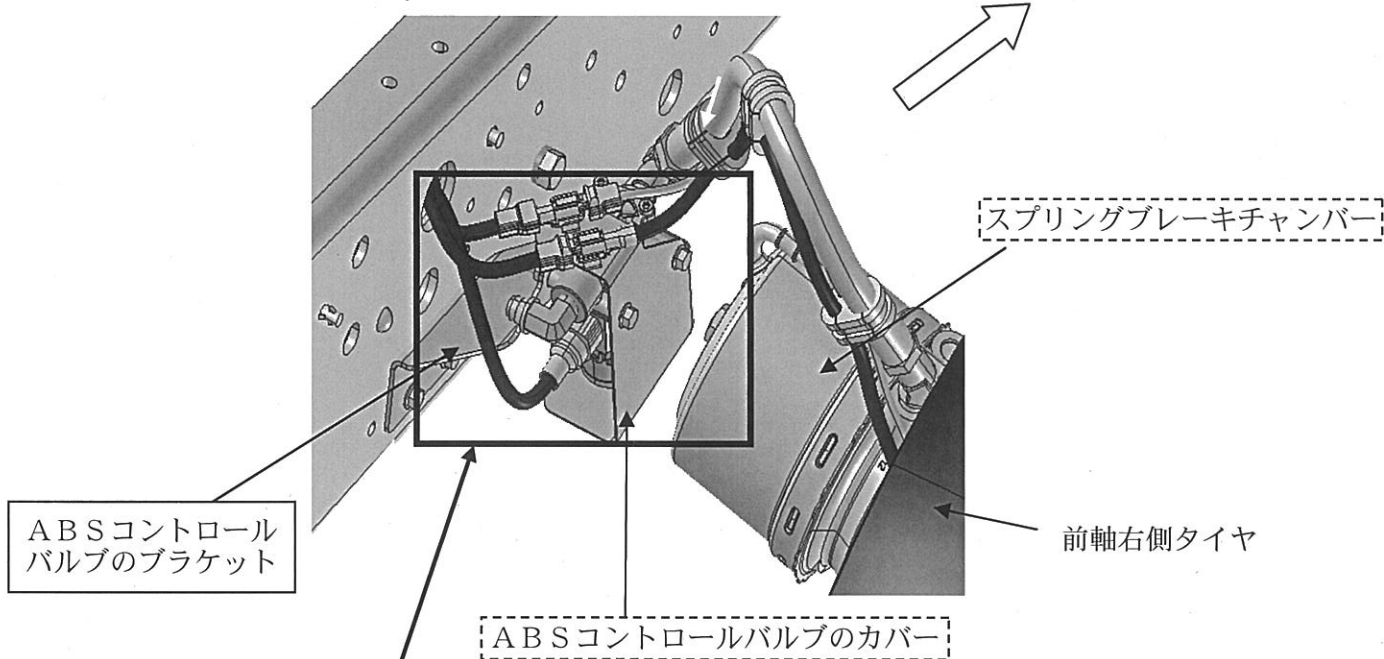

ABSコントロール
バルブのブラケット

スプリングブレーキチャンバー

前軸右側タイヤ

ABSコントロールバルブのカバー

基準不適合発生箇所

注： 内は交換部品を示す。
 内は必要に応じて交換する部品を示す。

前軸にスプリングブレーキチャンバを装着した大型トラックにおいて、ABSコントロールバルブのブラケットの形状が不適切なため、前軸右輪のスプリングブレーキチャンバーとABSコントロールバルブのカバーの間隙が少ない。そのため、積車状態で右輪のみが大きな段差を走行した際に、当該部品が干渉し、ブレーキチャンバーが破損することがあり、最悪の場合、エアが漏れ、走行中に駐車ブレーキが作動し走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、前軸右側のABSコントロールバルブのブラケットを対策品に交換する。また、スプリングブレーキチャンバーとABSコントロールバルブのカバーに干渉痕があった場合、当該部品を新品に交換する。

識別：ネームプレートに白色ペイントを塗布する。