


## 改善箇所説明図

代表車種:コマツ EDR-WA105(通称名:WA200-6)

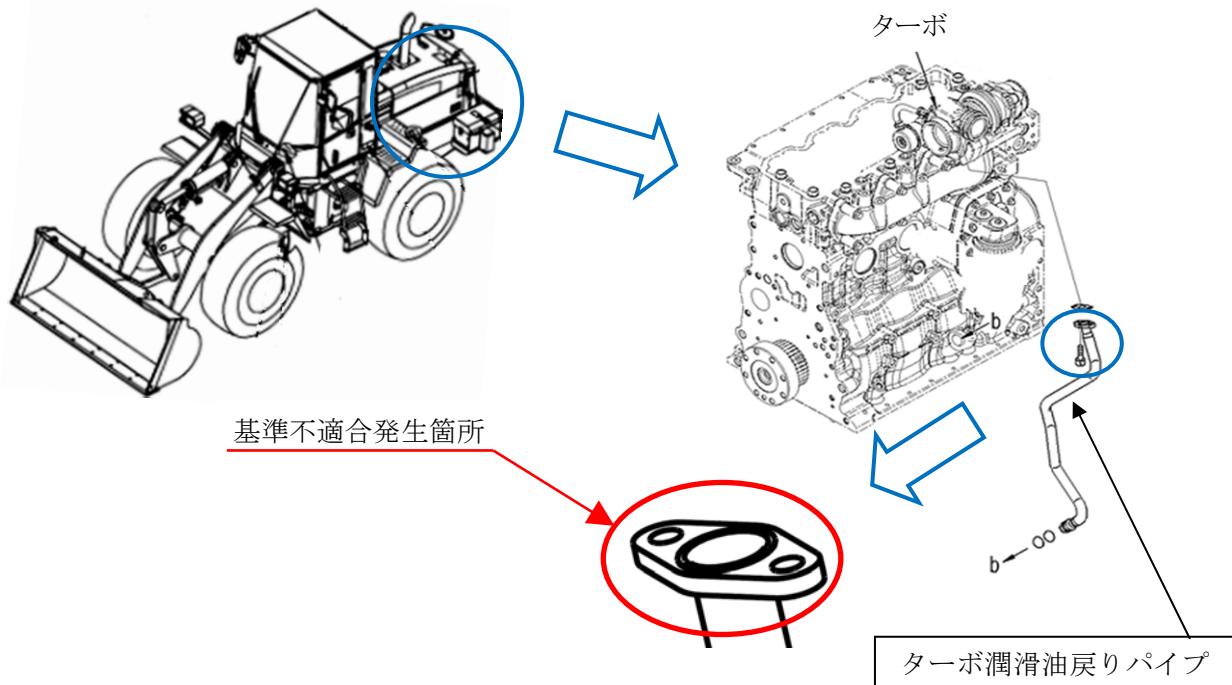

注: □交換部品を示す

[ ターボ潤滑油戻りパイプにおいて、取付け部の構造が不適切なため取付けボルトが緩み、取付け部に微少な隙間が発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、隙間から漏れた潤滑油が排気マニホールドに落ちて、発煙するおそれがある。 ]

改善措置の内容:全車両、ターボ潤滑油戻りパイプを対策品と交換する。

識別: ターボ潤滑油戻りパイプに白ペイントを塗布し識別する。

