



改善箇所説明図

ニイガタ EDR-NR4A (通称名：「ニイガタ NR142 ロータリ除雪車」)

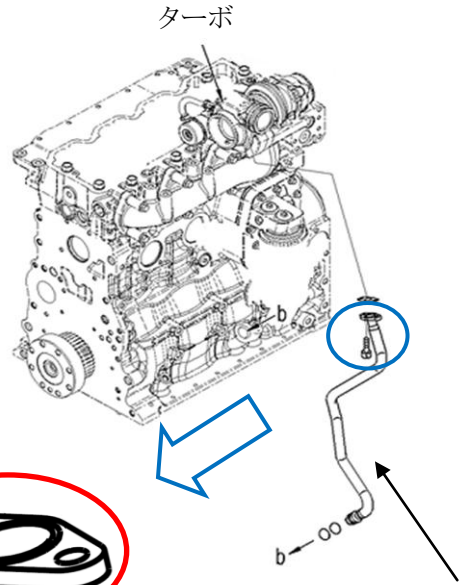

基準不適合発生箇所

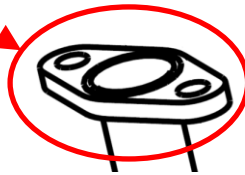

ターボ潤滑油戻りパイプ

注： は、交換部品を示す

ターボ潤滑油戻りパイプにおいて、取付け部の構造が不適切なため、取付けボルトが緩み、取付け部に微少な隙間が発生する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、隙間から漏れた潤滑油が排気マニホールドに落ちて、発煙するおそれがある。

改善措置の内容：全車両、ターボ潤滑油戻りパイプを対策品と交換する。

識別：ターボ潤滑油戻りパイプに白ペイントを塗布し識別する。

