


改善箇所説明図

燃料ポンプ・燃料タンク外観図

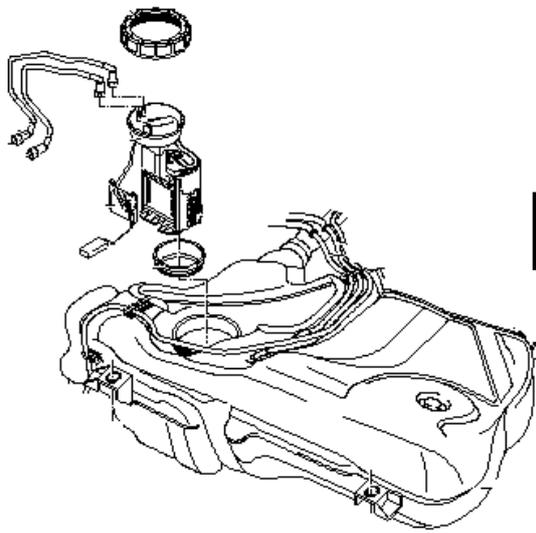

ユニオンナット



注：  は交換する部品を示す

基準不適合発生箇所

燃料タンクに燃料ポンプを固定しているユニオンナットにおいて、正規品より寸法の大きなものが組み付けられた車両がある。そのため、タンクの内圧変化等により、燃料タンクとユニオンナットの嵌合部に緩みが発生し、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、ユニオンナットを良品と交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「20U9、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

