


改善箇所説明図 ①

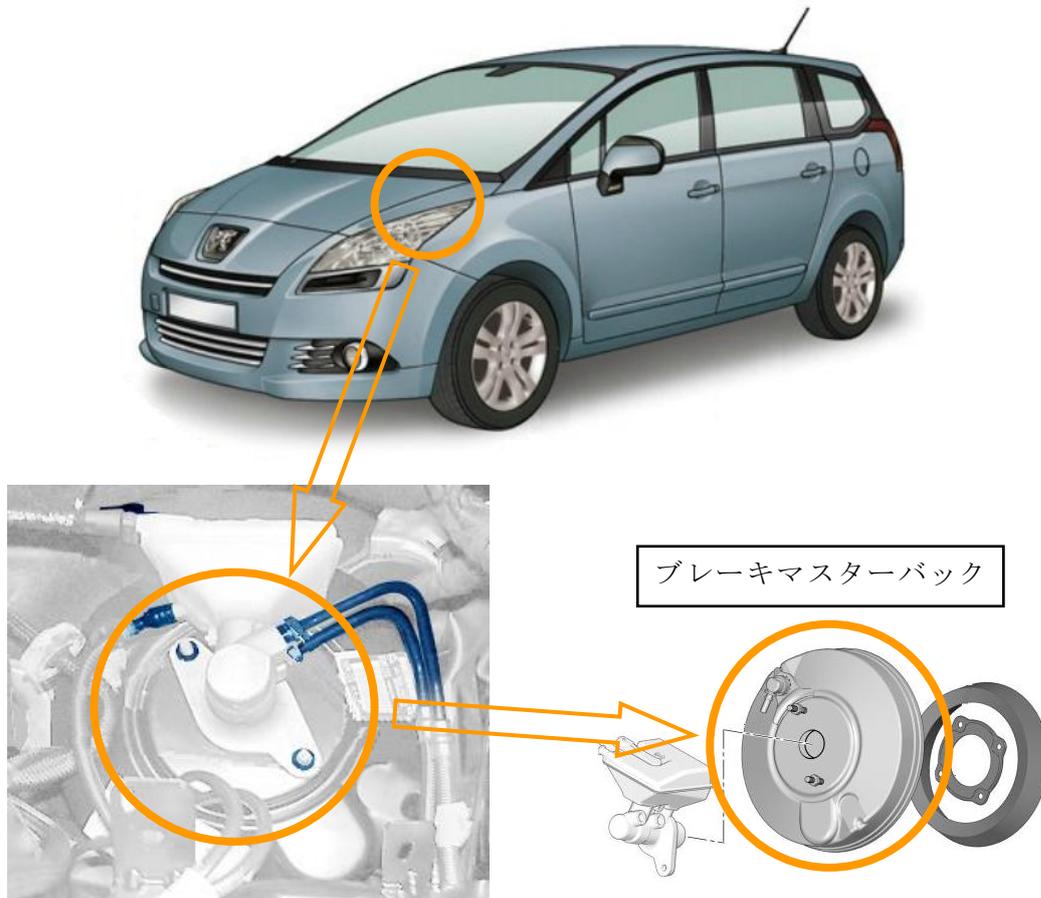

注： は交換部品を示す

不具合の内容

ブレーキマスターバックにおいて、内部部品のダイヤフラムの強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けるとダイヤフラムが変形し、ブレーキペダルを放した際にブレーキペダルが規定の位置まで戻らなくなり、ブレーキの引き摺りやブレーキランプが点灯したままの状態となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ブレーキマスターバックを良品と交換する。

識別

対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外 - 2022 のステッカーを貼付する。