


## 改善箇所説明図②

コマツ ZAF-MA193K (通称名:FB25)

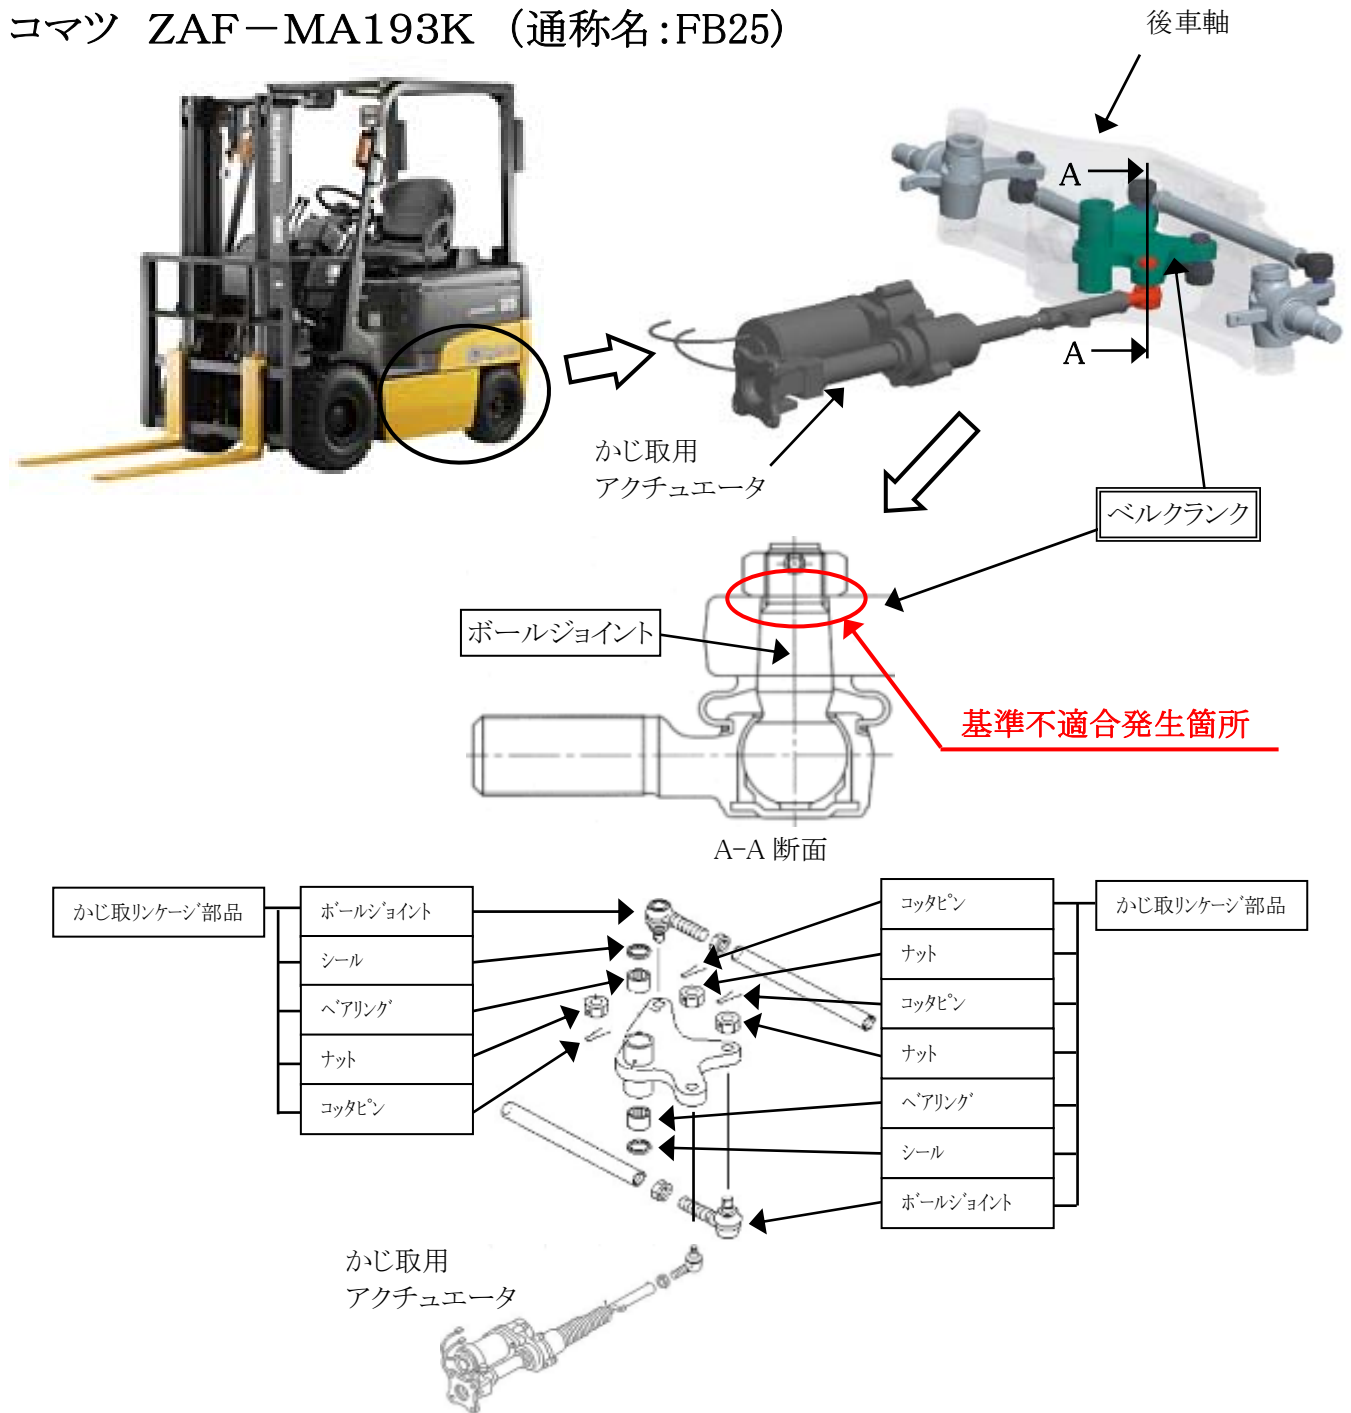

注：□ は良品に交換する部品を示す。□ は新品に交換する部品を示す。

かじ取装置のアクチュエータとベルクランク接続部において、ベルクランクの穴部に塗装をしたため、かじ取操作により塗装が剥がれ、接続しているボールジョイントの軸力が低下するものがある。そのため、その状態で使用を続けると、当該ボールジョイントのねじ部に応力が発生し、最悪の場合、ねじ部が折損に至り、かじ取操作が出来なくなるおそれがある。

改善実施の内容:全車両、ベルクランクを良品に交換するとともに、  
かじ取リンク部品一式を新品に交換する。

識別:パワーステアリング用アクチュエータのロッド部に  
白色ペイントを塗布する。

