

連絡先： 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL： 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成26年5月14日

改善対策届出番号	447	改善対策開始日	平成26年 5月 14日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ 製作国：英国 製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-92-2992		
不具合の部位(部品名)	乗員保護装置 (サイドエアバッグ)		
基準不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席及び助手席の背もたれ部の内部において、シートフォームとサイドエアバッグコネクタが密着しているため、乗降時にシートフォームを通じて当該コネクタを押してしまうことで、コネクタ接続が外れる可能性がある。その場合、エアバッグ警告灯が点灯し、サイドエアバッグが展開しなくなる。		
改善措置の内容	全車両、コネクタの接続状態を確認して、損傷している場合には、新品に交換し、外れている場合には、接続し直す。また、コネクタ周囲のシートフォームのコネクタへの干渉部分を切除する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	海外における22件の不具合報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車： その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
ランドローバー	ABA-LG5NA	レンジローバー	SALGA2DE7DA100179～SALGA2DE5DA118003 平成24年12月5日～平成25年5月20日	99	
	ABA-LG5SA		SALGA2EE8DA100108～SALGA2EEXDA104516 平成24年12月5日～平成25年3月5日	29	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年12月5日～平成25年5月20日	(計 128台)	