



改善箇所説明図

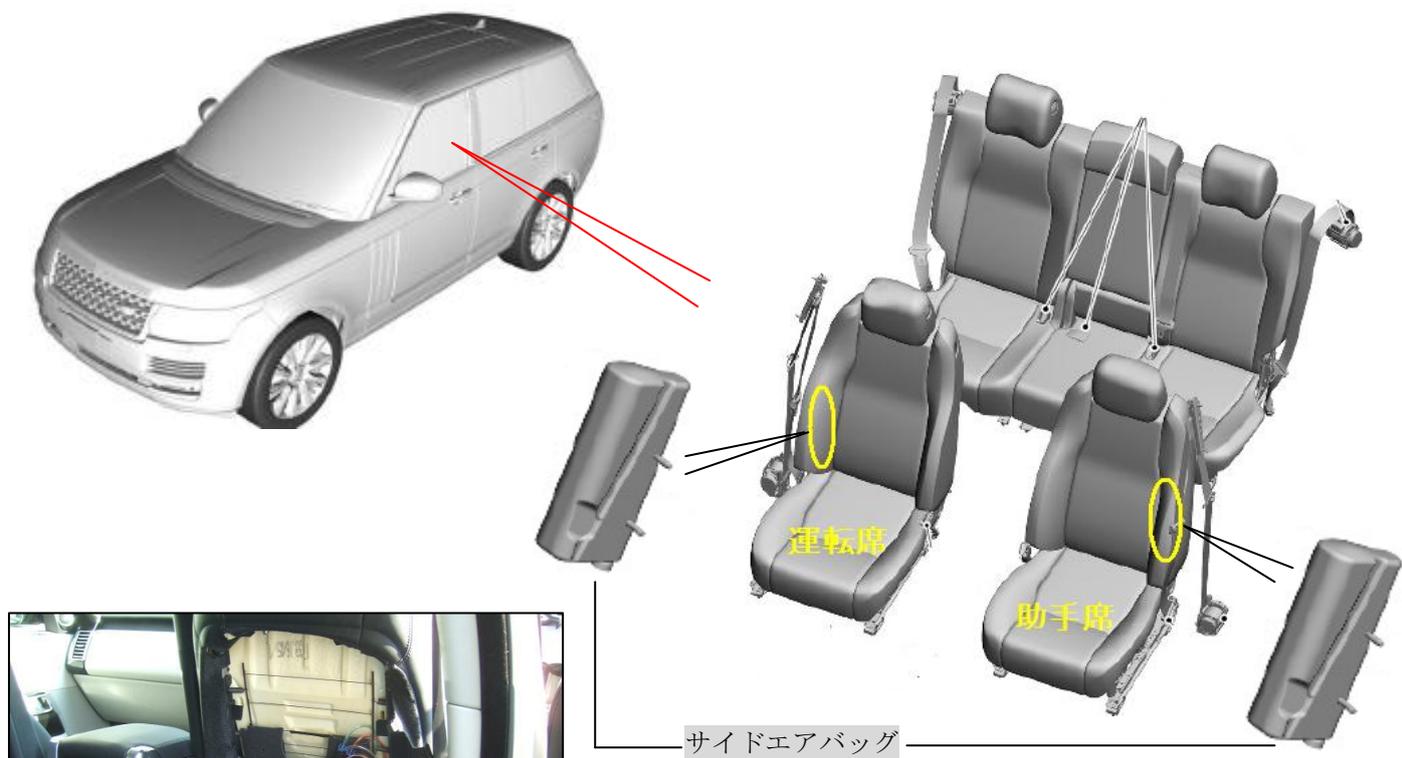

不具合発生箇所

■ 運転席背もたれ部裏側

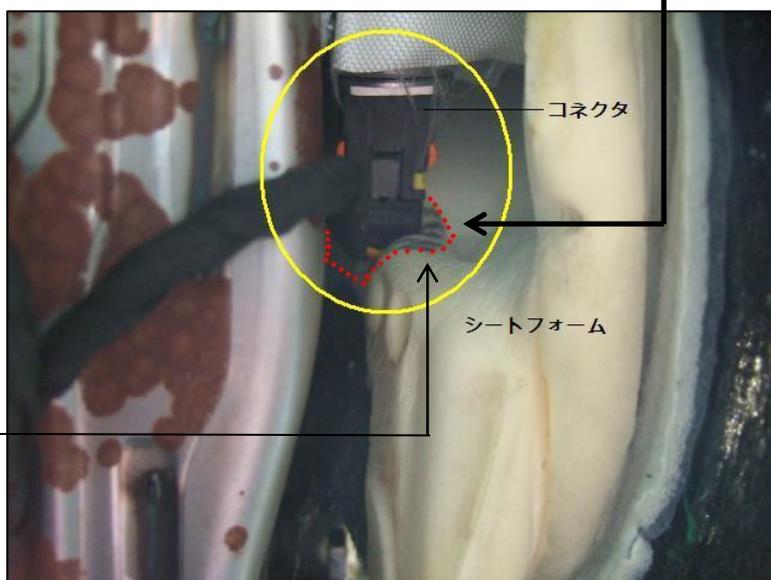

コネクタ周囲のシートフォーム



■ 改善前



■ 改善後

運転者席及び助手席の背もたれ部の内部において、シートフォームとサイドエアバッグコネクタが密着しているため、乗降時にシートフォームを通じて当該コネクタを押してしまうことで、コネクタ接続が外れる可能性がある。その場合、エアバッグ警告灯が点灯し、サイドエアバッグが展開しなくなる。

#### 改善の内容

全車両、コネクタの接続状態を確認して、損傷している場合には、新品に交換し、外れている場合には、接続し直す。また、コネクタ周囲のシートフォームのコネクタへの干渉部分を切除する。

 は加工（切除）部品を示す。