


# 改善箇所説明図①

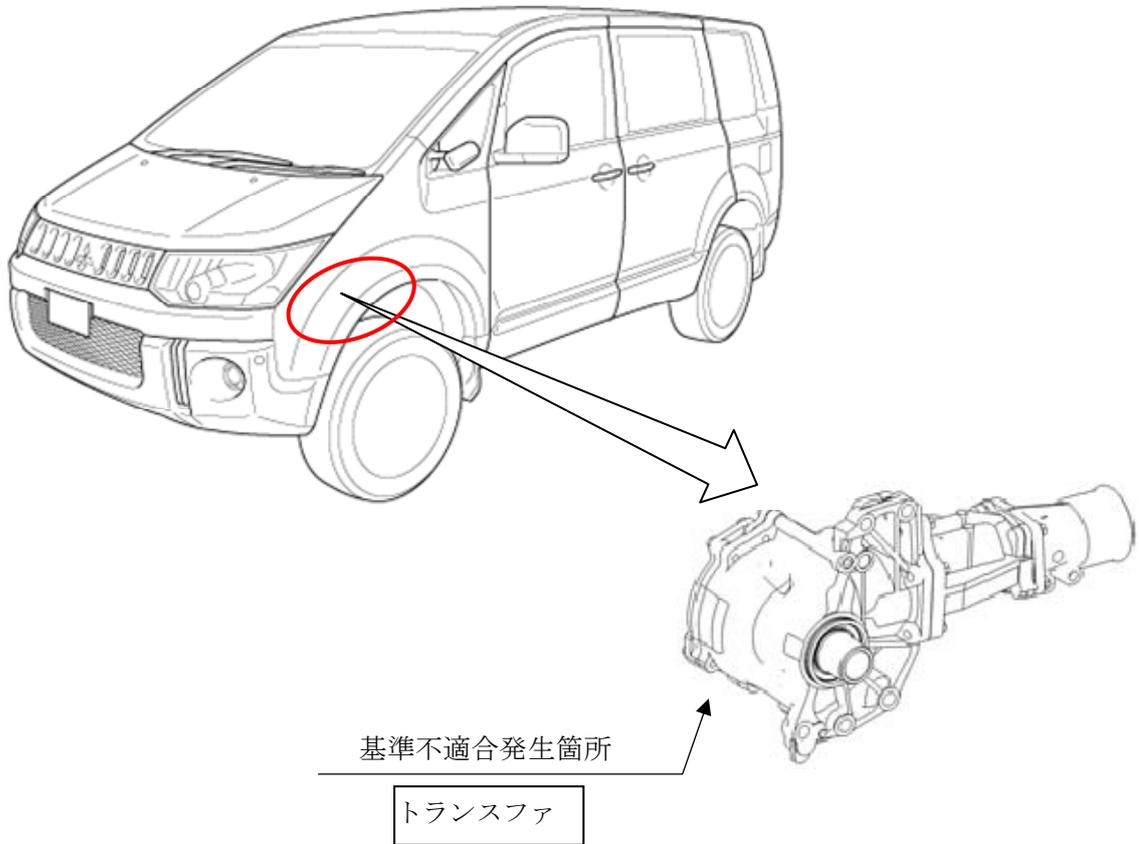

トランスファのオイルシール取付穴加工が不適切なため、オイルシールが抜けるものがある。そのため、オートマチックトランスミッションフルード(ATF)がトランスファへ流出し、ATF油圧が低下し、変速不良とともにエンジン警告灯、警告表示が点灯し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

## 改善の内容

全車両、トランスファを点検し、該当するものはトランスファを良品と交換する。

注：図中の  内は、点検、交換する部品を示す。

識別：助手席側ドアロアヒンジのドア側取付けボルト（下側）頭部に、白色または黄色ペイントを塗布する。