
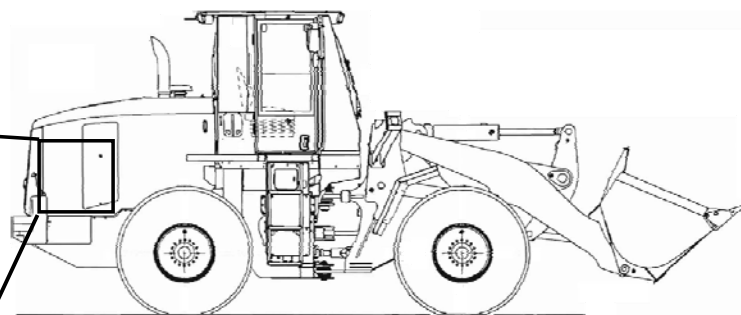


## 【改善箇所説明図】

### 不具合発生箇所

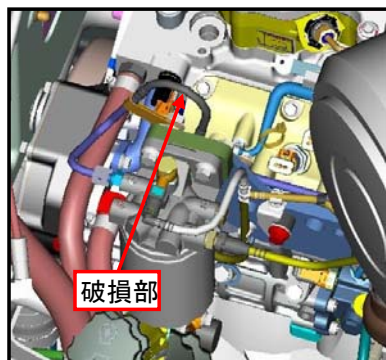


### 【基準不適合箇所】


ショベルローダの燃料配管において、配管形状および素材が不適切であったため、燃料ポンプの脈動負荷により燃料配管に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し燃料が漏れて火災が発生するおそれがある。

### 【改善措置の内容】

燃料配管を対策品に変更する。

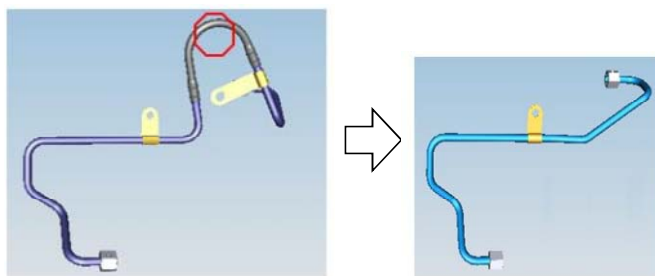

配管形状変更し、単体の金属配管に変更

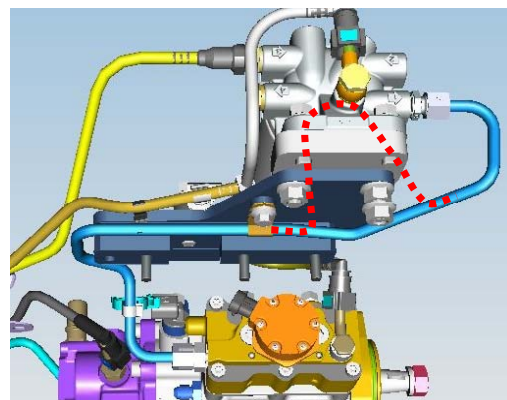

措置後の外観(旧形状を点線にて表示)

識別 : 改善実施済み車については、キャブ後面ガラス左下、又は、左支柱下にNo.3380のステッカーを貼付する。