

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年7月10日

リコール届出番号	3391	リコール開始日	平成26年7月11日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010		
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジン制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御コンピュータ（ECU）のプログラムが不適切なため、 ① ECUが検知し学習しているクラッチ推定摩擦特性と実クラッチ摩擦特性がずれた状態で、EV走行モードでの走行中にモータ駆動でエンジンが始動した際、モータから過大な駆動力が発生することがある。そのため、運転者が意図せず車速が一瞬増加するおそれがある。 ② エンジン走行モードでの停車中にシフトレバーをDまたはRに操作して発進する際のギヤの噛み合い動作の間や、EV走行モードで急勾配の坂道にゆっくり進入し、一時停止してエンジンが始動した時、アクセルペダルを強く踏んでいると、モータから過大な駆動力が発生することがある。そのため、車両が急発進するおそれがある。		
改善措置の内容	①②全車両、エンジン制御コンピュータを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	①14件 ②30件	事故の有無	物損①5件 ②6件
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3391のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DAA-GP5	「フィット」	GP5-1000012～GP5-1020662 平成25年7月17日～平成26年4月25日	20,651	ハイブリッド車 ①②
			GP5-3000006～GP5-3093558 平成25年9月23日～平成26年7月1日	93,548	
			GP5-4000013～GP5-4006421 平成26年5月14日～平成26年7月1日	6,394	
			GP5-5000003～GP5-5000277 平成25年10月9日～平成26年6月30日	275	
			GP5-8000001～GP5-8000013 平成25年9月9日～平成25年10月8日	13	
	DAA-GP6	「フィット」	GP6-3000022～GP6-3010128 平成26年1月17日～平成26年7月1日	10,106	
			GP6-5000001～GP6-5000053 平成26年1月22日～平成26年7月1日	53	
DAA-RU3	「VEZEL」	RU3-1000045～RU3-1032118 平成25年12月5日～平成26年7月1日	32,063		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DAA-RU4	「VEZEL」	RU4-1000028～RU4-1012309 平成25年12月5日～平成26年7月1日	12,253	ハイブリッド車 ①②
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年7月17日～平成26年7月1日	(計175,356)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。