


改善箇所説明図

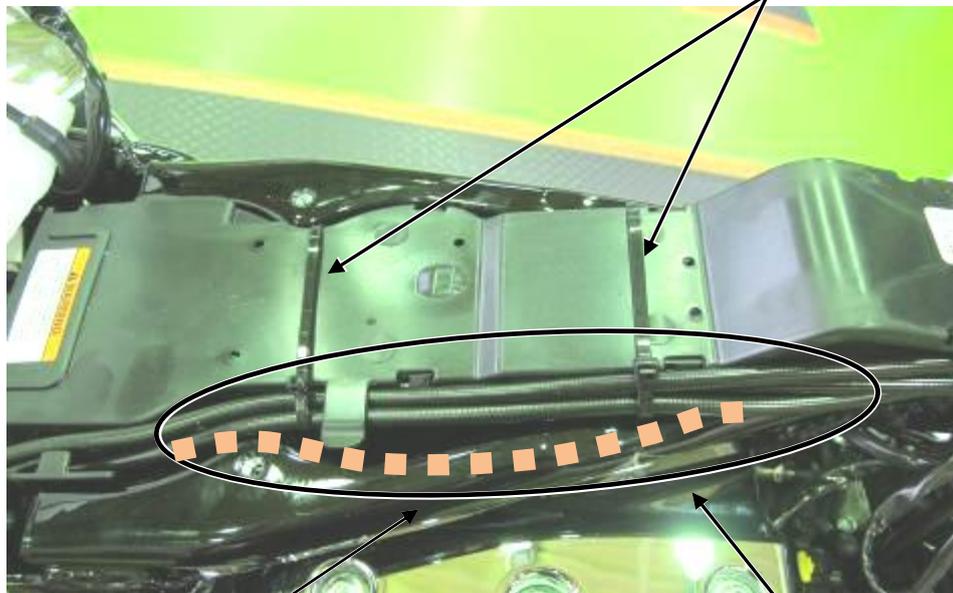

ケーブルストラップ



ブレーキホース

基準不適合発生箇所

注：□ は、追加または交換する部品を示す。
(破線部分は誤った取付け位置)

フロントブレーキホースが燃料タンクとフレームの間に挟まって組み付けられたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中にフロントブレーキの引きずりが発生し、最悪の場合、フロントホイールがロックするおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントブレーキホースを確認し、必要に応じて新品に交換して、正しく組み付けする。

識別

フレームネック部分に外-2063 のステッカーを貼付する。