

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年8月1日

| | | | |
|------------------------------------|---|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 3409 | リコール開始日 | 平成26年8月2日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 三菱農機株式会社 代表取締役社長 鳥取 勝美 〔問い合わせ先:品質統括部〕 TEL 0852-52-3030 | | |
| 不具合の部位(部品名) | かじ取り装置(ステアリングレバー) | | |
| 基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 刈取脱穀作業車のかじ取り装置において、ステアリングレバーの位置を検出するマイクロスイッチの調整が不適切なものがある。そのため、ステアリングレバーを操作しても、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、ステアリングレバーの位置を検出するマイクロスイッチを再調整する。 | | |
| 不具合件数 | 2件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 他社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者を全て把握しており、直接電話等で連絡する。 ・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているので周知させるための措置はとらない。 ・対策実施済車には、型式銘板の近傍にNo.3409のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----|--------|--------|--|------------|----|
| 三菱 | VC14D | 「V211」 | C14D-10011～C14D-10078 平成25年9月27日～平成26年6月24日 | 36 | |
| | | 「V214」 | C14D-30011～C14D-30071 平成25年9月27日～平成26年5月14日 | 32 | |
| | VC19A | 「V217」 | C19A-10011～C19A-10135 平成25年9月26日～平成26年6月27日 | 85 | |
| | | 「V319」 | C19A-30011～C19A-30074 平成25年9月25日～平成26年6月27日 | 40 | |
| | (計2型式) | (計4車種) | (製作期間全体の範囲) 平成25年9月25日～平成26年6月27日 | (計193台) | |

< 注意事項 >

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。