


# 改善箇所説明図

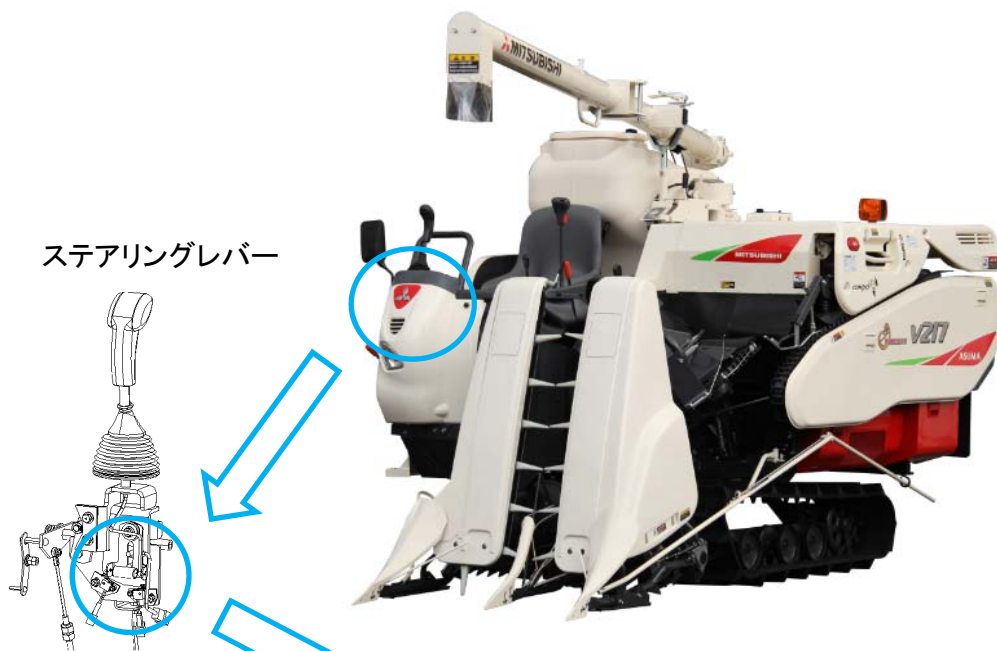


ステアリングレバー

## 不具合発生箇所

刈取脱穀作業車のかじ取り装置において、ステアリングレバーの位置を検出するマイクロスイッチの調整が不適切なものがある。そのため、ステアリングレバーを操作してもかじ取り操作ができなくなるおそれがある。


## 改善措置の内容

全車両、ステアリングレバーの位置を検出するマイクロスイッチを再調整する。

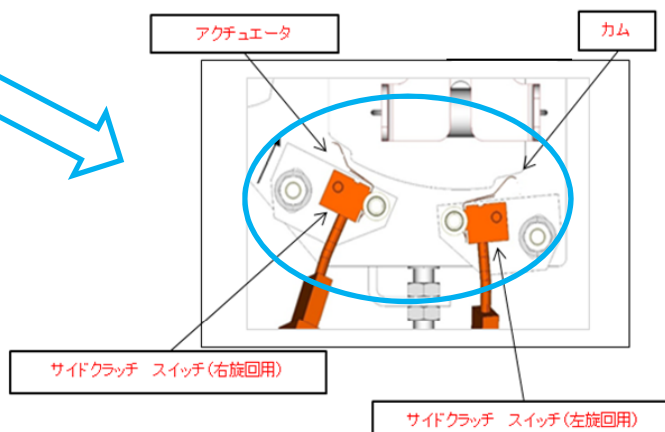

改善前

改善後

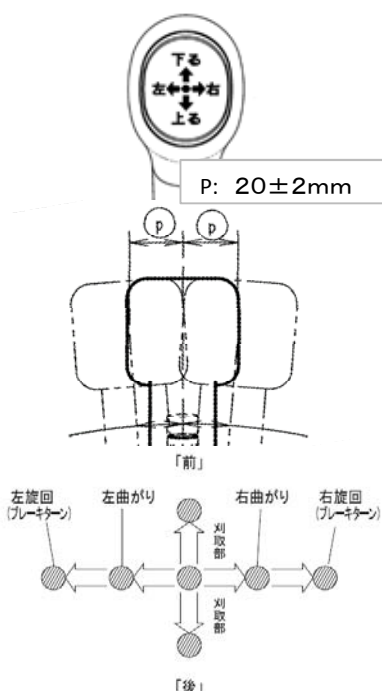

ステアリングレバー操作量30mmで<ON>になるようにセットした状態



ステアリングレバー操作量20mmで<ON>になるようにセットした状態

## 識別方法

マルチステアリング下部カバーに緑色シールを貼り付ける。

識別用 緑色シール

