

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL. 03-5253-8111 内線42355  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成26年8月5日

リコール届出番号	3397	リコール開始日	平成26年8月5日		
届出者の氏名または名称	ヤンマー建機株式会社 代表取締役社長 瀬戸 智行 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問合せ先 : 品質保証部</td> </tr> <tr> <td>TEL. 0942-53-5114</td> </tr> </table>			問合せ先 : 品質保証部	TEL. 0942-53-5114
問合せ先 : 品質保証部					
TEL. 0942-53-5114					
不具合品の部位(部品名)	電気配線(ワイヤーハーネス)				
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	ワイヤーハーネスにおいて、前照灯のハーネス接続部、方向指示器のハーネス接続部、警音器のハーネス接続部の防水性能が不足しているため、それぞれの接続部に水が浸入し、浸入した水がワイヤーハーネス内部を伝わり集合カプラー内部に浸入することがある。そのため、集合カプラー内部が腐食し通電できなくなり、最悪の場合、前照灯、方向指示器、警音器の作動不良やエンジンを始動できなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	ハーネスを対策品に交換する。 なお、ハーネス(メイン)については、届出番号「3255」の改善措置を変更し、ハーネス(フロント)と同様の対策品に交換する。				
不具合件数	14件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者: 使用者を全て把握しており直接電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備業者: 使用者を全て把握しているため周知のための措置は取らない。</li> <li>・対策完了車両にはステッカーNo. 3397をフロントフレーム左側支柱部に貼り付ける。</li> </ul>				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	EDM-V36	「V3-6」	V36-60759～V36-62738 平成20年8月27日～平成26年6月2日	1745台	
	EDM-V46	「V4-6」	V46-60717～V46-62249 平成20年8月26日～平成26年5月30日	944台	
	EDM-V51	「V5-1」	V51-10545～V51-11156 平成20年9月11日～平成26年5月28日	274台	
コベルコ	EDM-RW05	「LK40Z-5」	RW05-02084～RW05-02432 平成20年9月17日～平成26年5月23日	340台	
	EDM-RX05	「LK50Z-5」	RX05-02060～RX05-02461 平成20年8月26日～平成26年5月23日	396台	
	(計 5型式)	(計 5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年8月26日～平成26年6月2日	計 3699台	

備考: 本届出は、平成25年11月12日付け「届出番号3255」によりリコール届出を行ったものであるが、新たな原因が判明したため、改善内容を変更して再度届出するものです。  
 【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。