


改善箇所説明図

不具合発生箇所

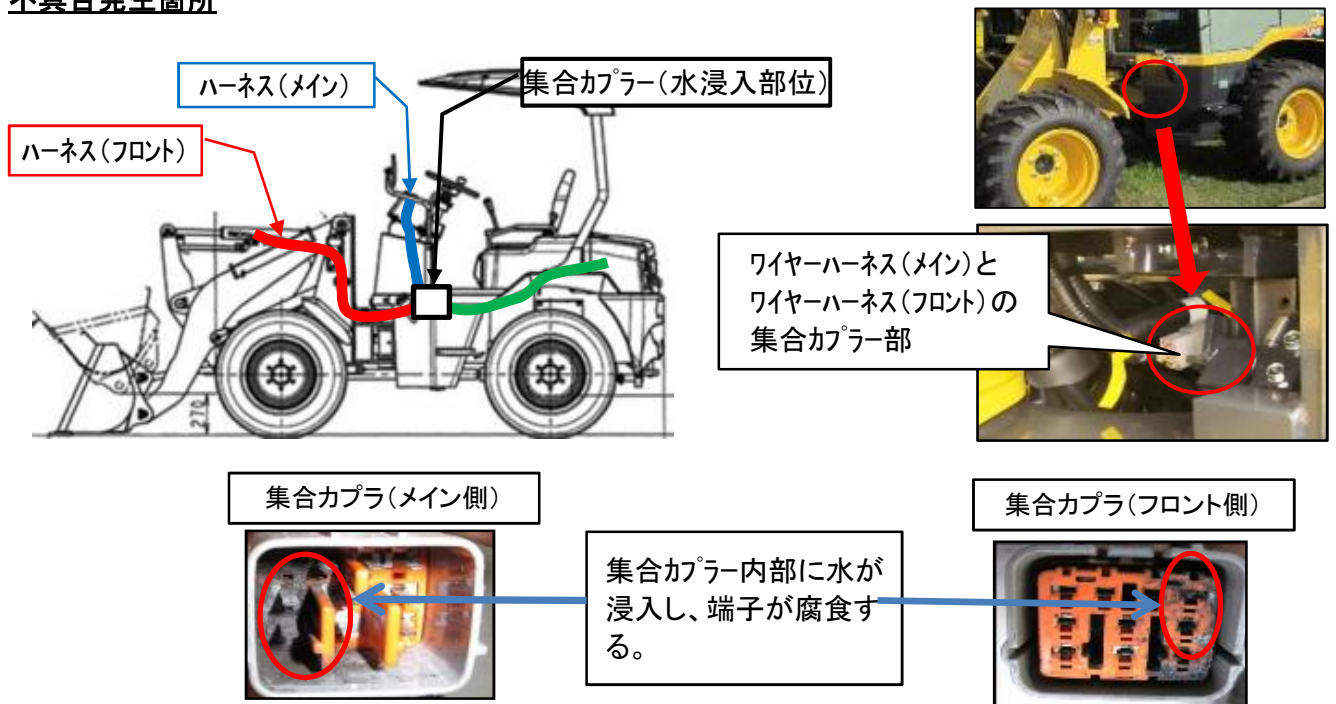

不具合の内容

ワイヤーハーネスにおいて、前照灯のハーネス接続部、方向指示器のハーネス接続部、警音器のハーネス接続部の防水性能が不足しているため、それぞれの接続部に水が浸入し、浸入した水がワイヤーハーネス内部を伝わり集合カプラー内部に浸入することがある。そのため、集合カプラー内部が腐食し通電できなくなり、最悪の場合、前照灯、方向指示器、警音器の作動不良やエンジンを始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

ハーネスを対策品に交換する。

なお、ハーネス(メイン)については、届出番号「3255」の改善措置を変更し、ハーネス(フロント)と同様の対策品に交換する。

識別

フロントフレーム左側支柱部にステッカーNo. 3397を貼り付ける。