

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年 8月28日

リコール届出番号	3417	リコール開始日	平成26年 8月29日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	冷却装置（ウォーターポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ウォーターポンプとウォーターポンププーリを締結するボルトの締結力が不足しているため、当該ボルトが緩み、異音が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボルトが脱落して補機ベルトが外れ、発電不良及び冷却不良により警告灯が点灯し、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ウォーターポンププーリ締結ボルトの締付けトルクを点検し、緩みのあるものはウォーターポンプとウォーターポンププーリを新品に交換するとともに、締結ボルトを対策品に交換し、改善した規定トルクにて締付ける。緩みのないものは、締結ボルトを対策品に交換し、改善した規定トルクにて締付ける。		
不具合件数	63件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3417のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-ZC72S	「スイフト」	ZC72S-230516～ZC72S-230592 平成25年6月28日～平成25年7月1日	71	
			ZC72S-300051～ZC72S-308991 平成25年7月1日～平成25年10月3日	8,917	
	DBA-ZD72S		ZD72S-203945～ZD72S-203962 平成25年6月28日～平成25年7月1日	17	
	ZD72S-300024～ZD72S-301366 平成25年7月1日～平成25年10月1日		1,340		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MA15S	「ソリオ」	MA15S-224143～MA15S-229773 平成25年6月28日～平成25年10月4日	5,461	
			MA15S-500835～MA15S-501009 平成25年7月1日～平成25年10月4日	174	
			MA15S-660705～MA15S-662328 平成25年6月28日～平成25年10月4日	1,617	
			MA15S-800786～MA15S-800880 平成25年7月1日～平成25年10月4日	95	
	DBA-XB32S	「スプラッシュ ユ」	TSMEXB32S00800569～TSMEXB32S00802771 平成25年12月3日～平成26年4月23日	189	
三菱	DBA-MB15S	「デリカD:2」	MB15S-209830～MB15S-210697 平成25年6月28日～平成25年8月30日	865	
			MB15S-500807～MB15S-500844 平成25年7月1日～平成25年8月29日	38	
	(計5型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年6月28日～平成26年4月23日	(計18,784台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。