




改善箇所説明図

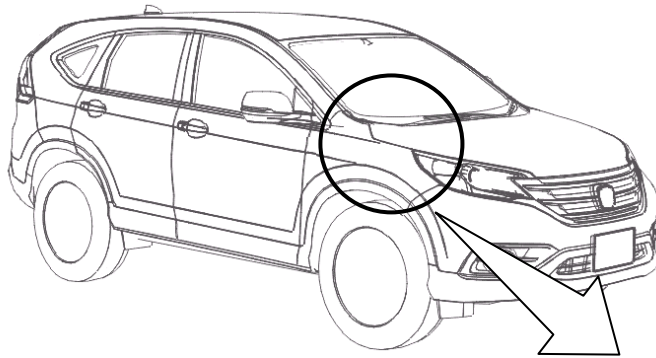

運転者席側SRSエアバッグ (A-A' 断面図)

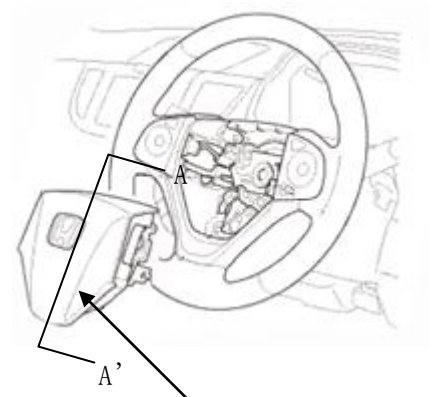

運転者席側SRSエアバッグ

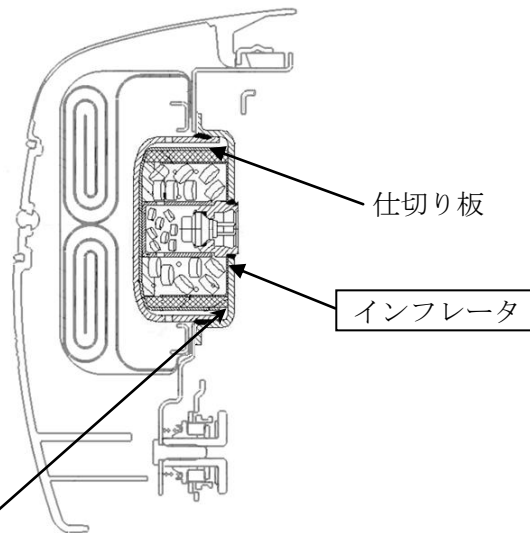

基準不適合発生箇所

運転者席側SRSエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ膨張ガス流路を形成している仕切り板に異品を組み付けたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席側SRSエアバッグのインフレーターを正規品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：運転席ドアの上側ヒンジ部下側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。