
 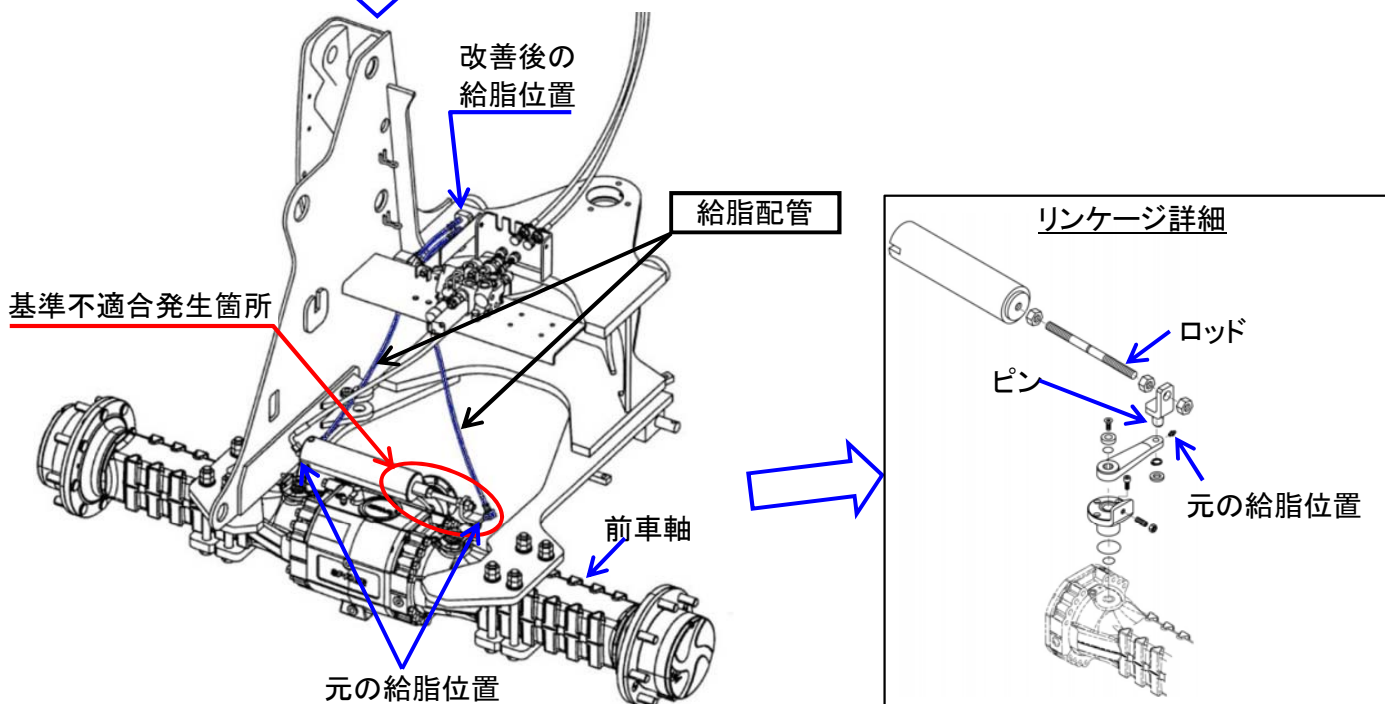



## 改善箇所説明図

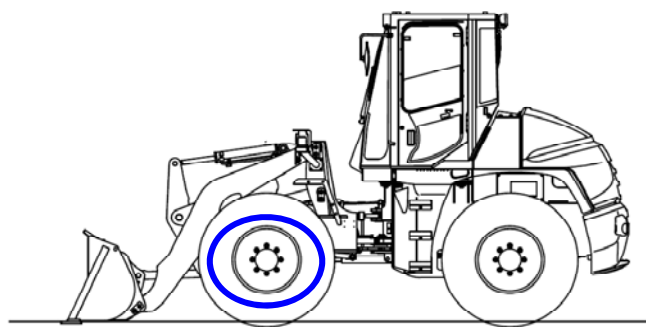

注:  は追加部品を示す。

前車軸に組み込まれている駐車ブレーキにおいて、駐車ブレーキ作動用リンケージの給脂位置が不適切であり、取扱説明書に給脂指示が記載されていないことから、適切な給脂がされずリンケージのピンが固着するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ピンが固着し、最悪の場合、ピン又はロッドが折損して駐車ブレーキが効かなくなるおそれがある。

### 改善措置の内容:

全車両、取扱説明書を改訂版と交換する。また、給脂配管を取り付けていない車両は、リンケージのピンを点検して、損傷している場合は関連部品を交換し、給脂配管を取り付ける。

識別: 給脂配管の有無で識別とする。